

取扱説明書

PW/PWT 型

パワーウイングチャック



危険

- ・ この取扱説明書は製品の操作を担当する生産技術者および保守担当者を対象に記載しています。初心者が使用する場合は、必ず経験者、販売店あるいは当社の指導を受けてください。
- ・ 本製品の取付や使用、保守の前に、本書の警告事項を注意深く読み、内容を理解してから作業してください。本書の指示、警告事項に従わなかった場合、重大な人身事故や死亡、物的損害に結びつくことがあります。
- ・ 本書は、すぐに取り出せる所定の場所に大切に保管し、必要な都度再読し、末永くご活用ください。
- ・ 本書の内容について不明、疑問を生じた場合は、販売元にご連絡ください。

株式会社北川鉄工所

〒726-8610 広島県府中市元町 77-1

TEL (0847) 40-0561

FAX (0847) 45-8911

まえがき

本書は、旋盤用パワーチャック(PW / PWT 型)について、性能、機能を理解し、安全に、正しくご使用いただくための詳しい情報を提供するものです。

本チャックをご使用いただく前に、必ずこの取扱説明書をよく読み、パワーチャックの使用方法を正しくご理解ください。そして、冒頭の「安全に係わる重要事項」や「使用上の注意」などに記載された指示・警告には必ず従ってください。従わなかった場合、重大な人身事故に結びつくことがあります。

安全警告用語および安全警告記号

本書では特に重要と考えられる取扱上の注意事項について、危険度の大きさ(生じる被害の大きさ)に応じて次のように区分して表示しています。これらの用語の意味を十分理解していただき、その指示に従って安全な作業を行ってください。

安全アラート・シンボル

これは安全警告記号です。この記号は潜在的な人身傷害危険を注意喚起するために使用されています。起こり得る傷害や死亡を回避するために、この安全アラート・シンボルに続くすべての安全メッセージに従ってください。



この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となる可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、軽症または中程度の傷害の原因となる可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、本製品が故障・損壊したり、寿命が短くなったり、周辺機器に損害を与えることがあります。

免責および取扱説明書の使用方法について

この製品は旋盤や円テーブルで工作物を把握することに適しています。この製品は工作物を固定するためのジョーを備え、それらは回転シリンダにて動作します。これ以外の用途に使用する場合には、当社に相談してください。

当社では、本取扱説明書の警告事項に従わなかったために生じた人身事故、死亡、損害、損失についての責任は負いかねます。

本書の内容は、あらゆる環境下における運転、操作、点検、保守に潜む危険をすべて予測しているわけではありません。できないこと、してはいけないことは無数にあり、本書でそのすべてを網羅することはできません。

したがって本書に「できる」や「してもよい」と書かれていない限り、「できない」「してはいけない」とお考えください。本書に記載されていない運転、操作、点検、保守を行う際に、安全に係わる疑問が生じた場合は、当社または販売店に確認してください。

保証および免責について

製品の保証期間は納入後 1 年間とします。

消耗品を含むすべての部品は当社が納入した部品を使用してください。当社が製作した純正部品以外の部品を使用した際に生じた人身事故、死亡、損害、損失についての責任は負いかねます。また、当社が製作した純正部品以外の部品を使用した場合、すべての保証は無効となります。

基本的にチャックおよびシリンダは北川鉄工所製同士の組み合わせで使用してください。止むを得ず他社製チャック、シリンダと組み合わせて使用する場合、チャックとシリンダが「安全な組み合わせ」になっていることを当社または販売店に確認してください。確認無しに、他社製チャック、シリンダと組み合わせたことに起因する人身事故、死亡、損害、損失についての責任は負いかねます。

目次

1. 構造図および部品表-----	5
1-1 型式表示	
1-2 構造図	
1-3 製品の範囲	
1-4 部品表	
2.  安全に係わる重要警告事項-----	9
3. 仕様-----	16
3-1 仕様表	
3-2 把握力と回転速度の関係	
4. ジョーの取付・成形-----	21
4-1 内外径把握の切り替え手順	
4-2 ジョーの取付	
4-3 外径把握時のジョーの成形	
4-4 内径把握時のジョーの成形	
4-5 グリップピース付きジョー	
5. 使用-----	33
5-1 チャックによる工作物把握時の注意事項	
5-2 異形な工作物を把握する際の注意事項	
5-3 ジョーの使用に関する注意事項	
5-4 加工に関する注意事項	
5-5 ロケータや治具の取付	
6. 保守点検-----	37
6-1 定期点検	
6-2 グリース給油	
6-3 分解	
7. 故障と対策-----	42
7-1 故障した場合	
7-2 故障時の連絡先	

機械メーカーの方へ (8章)

8. 取付-----	44
8-1 取付概念図	
8-2 バックプレートの製作・取付	
8-3 ドローバーの製作・取付	
8-4 チャックの取付	
9. その他-----	52
9-1 準拠する規格または指令について	
9-2 製品のマーキングに関する情報	
9-3 廃棄について	

1. 構造図および部品表

1-1. 型式表示

型式表示は次のようになっています。

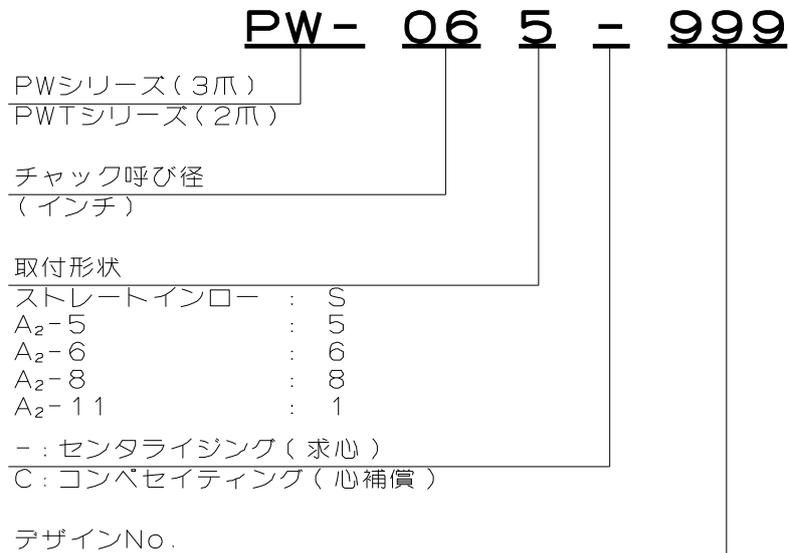


図 1

1-2. 構造図

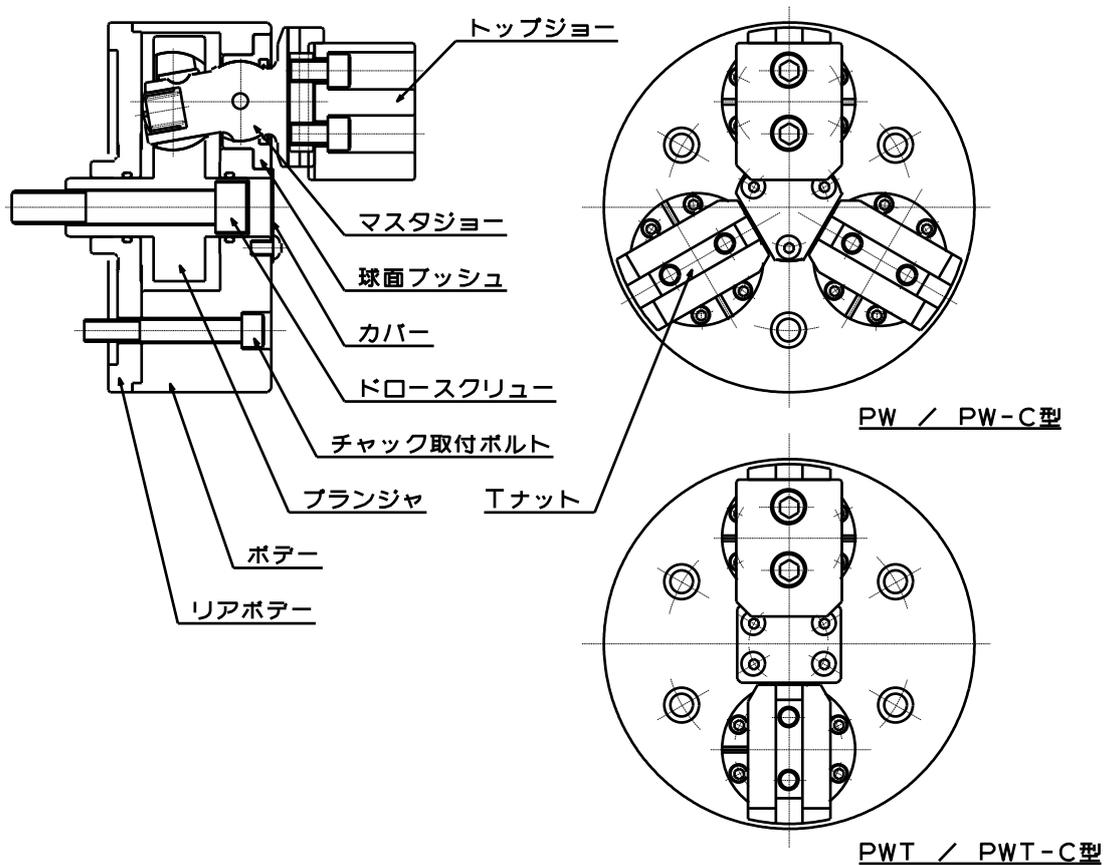


図 2

1-3. 製品の範囲

本書はチャック部分の取扱説明書です。

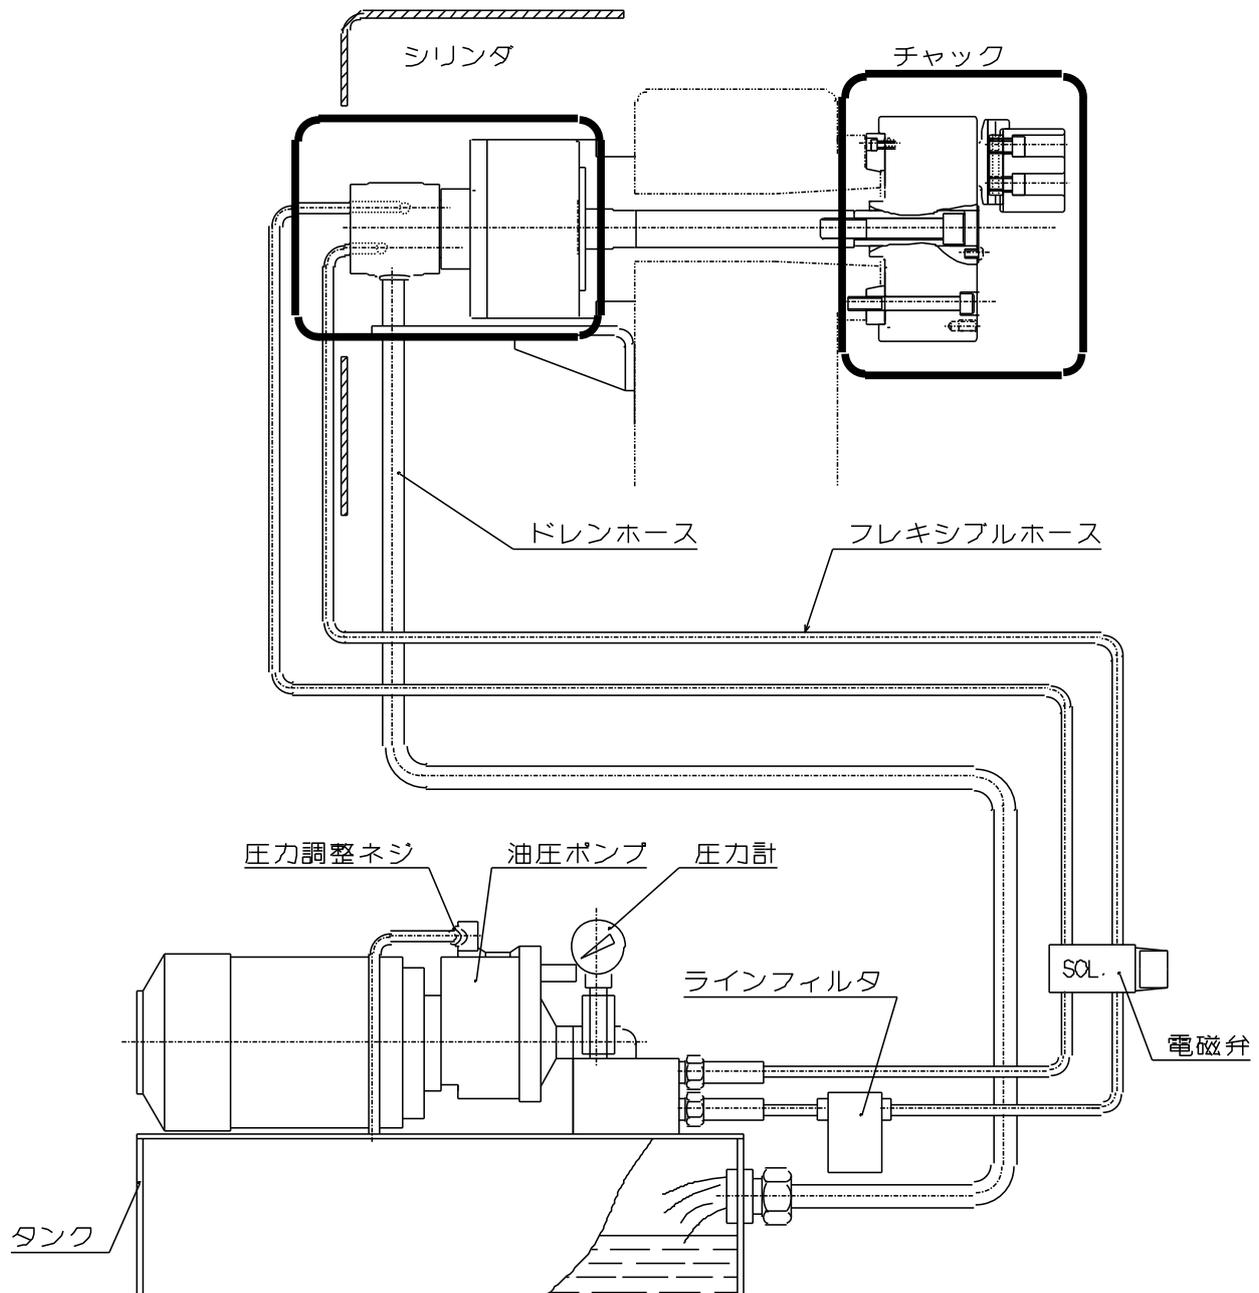


図 3

警告

- ・ 工作物の飛散防止の為、チャックの把握力を維持する油圧系統の安全設計やメンテナンス、誤動作防止は極めて重要です。本書 9 ページ以降の「安全に係わる重要警告事項」をよくお読みください。
- ・ シリンダについてはシリンダの取扱説明書に従うこと。

1-4. 部品表

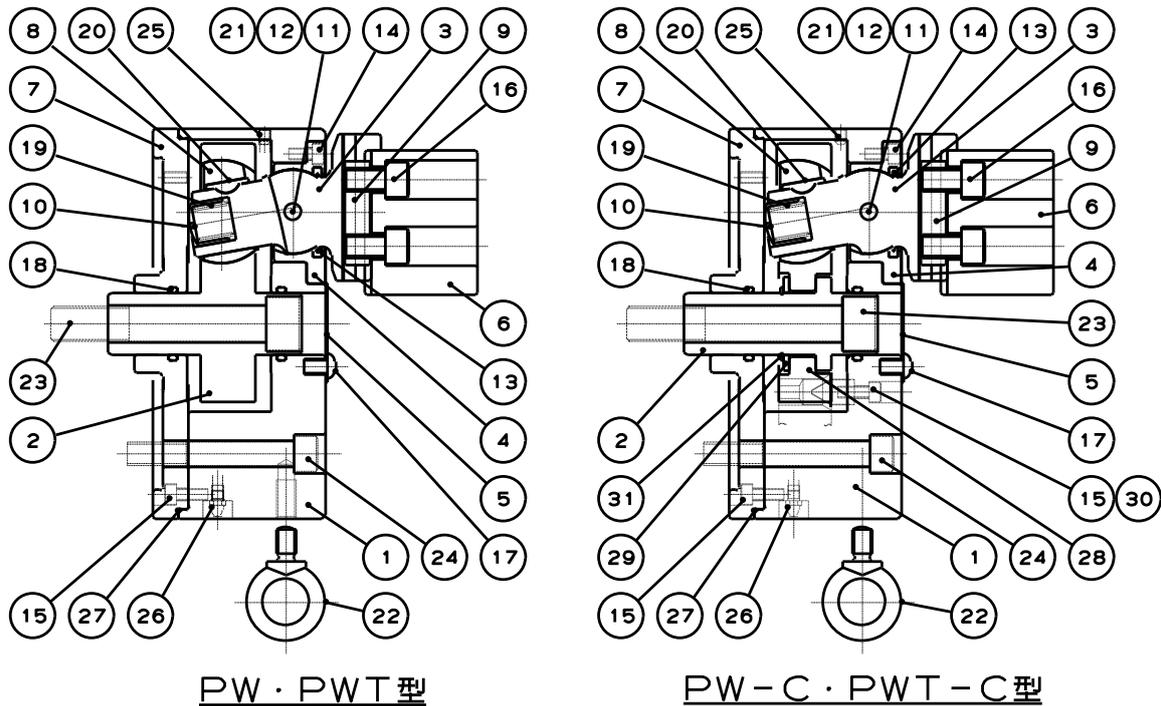


図 4

表 1

部品表(PW・PW-C型)

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	ボデー	1	17	六角穴付ボタンボルト	3
2	プランジャ	1	18	Oリング	2
3	マスタジョー	3	19	コイルバネ	3
4	球面ブッシュ	3	20	半月キー	3
5	カバー	1	21	平行ピン	3
6	ソフトジョー	3	22	アイボルト	1
7	リアボデー	1	23	ドロースクリュー	1
8	ベアリング	3	24	チャック取付ボルト	3 or 6
9	Tナット	3	25	六角穴付止ねじ	1
10	バネキャップ	3	26	グリースニップル	1
11	ピン	6	27	Oリング	1
12	コイルバネB	3	28	ダイヤフラムプレート	1
13	シール	3	29	リング	1
14	六角穴付ボルト	12	30	ガイドピン	3
15	六角穴付ボルト	6 or 9	31	止め輪	1
16	ジョー取付ボルト	6			

表 2
部品表(PWT・PWT-C 型)

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	ボデー	1	17	六角穴付ボタンスクリュー	4
2	プランジャ	1	18	Oリング	2
3	マスタジョー	2	19	コイルバネ	2
4	球面ブッシュ	2	20	半月キー	2
5	カバー	1	21	平行ピン	2
6	ソフトジョー	2	22	アイボルト	1
7	リアボデー	1	23	ドロースクリュー	1
8	ベアリング	2	24	チャック取付ボルト	4 or 6
9	Tナット	2	25	六角穴付止ねじ	1
10	バネキャップ	2	26	グリースニップル	1
11	ピン	4	27	Oリング	1
12	コイルバネB	2	28	ダイヤフラムプレート	1
13	シール	2	29	リング	1
14	六角穴付ボルト	8	30	ガイドピン	2
15	六角穴付ボルト	6 or 8	31	止め輪	1
16	ジョー取付ボルト	4			

注)アイボルトは 10" 以上に標準付属。

表 3
消耗品(6~12 インチ)

No.	部品名	6"	8"	10"	12"
13	シール	61P422017	61P420340	61P420197	61P420197
18	Oリング	JIS B2401 P30	JIS B2401 P31.5	JIS B2401 P41	JIS B2401 P41
27	Oリング	NOK S150	185×2	242×2	272×2

表 4
消耗品(15~21 インチ)

No.	部品名	15"	18"	21"	-
13	シール	61P422880	61P422880	61P422880	-
18	Oリング	AS568-228	AS568-228	AS568-228	-
27	Oリング	360×2	429×2	G 500	-

2. 安全に係わる重要警告事項

安全に係わる重要警告事項として、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことをまとめてあります。ご使用前に必ずお読みください。



危険

この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。


 


チャックの取付、点検、給油、交換時には、必ず主電源を切ること。

すべての方へ

- ・ 突然チャックが回転し、体の一部や衣服が巻き込まれる危険がある。


主電源
OFF

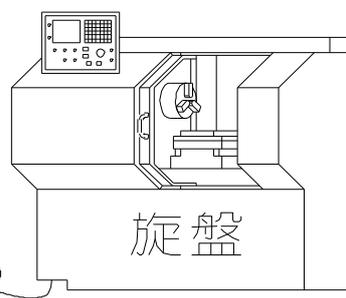

扉(ドア)を閉めないでスピンドルを回転させてはならない。

すべての方へ


- ・ ドアが閉まっていないと回転中のチャックに触れたり、工作物が飛散することがあり危険。
(一般的に手動やテストモードでは、ドア閉の時だけ回転を可能にする安全インターロック機能が働かない)

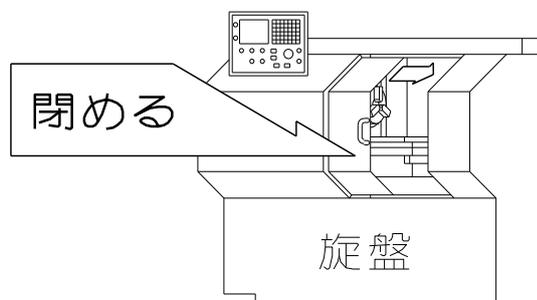

スピンドル回転中は油圧ポンプの電源を切ってはならない。また、切換弁の操作をしてはならない。

すべての方へ

- ・ 油圧力低下や遮断は、把握力の低下を招き、工作物が飛散し大変危険である。
- ・ スピンドル回転中にジョー一開閉の「手動切換弁」や「電磁弁」を操作すると油圧力低下や遮断に直結する。

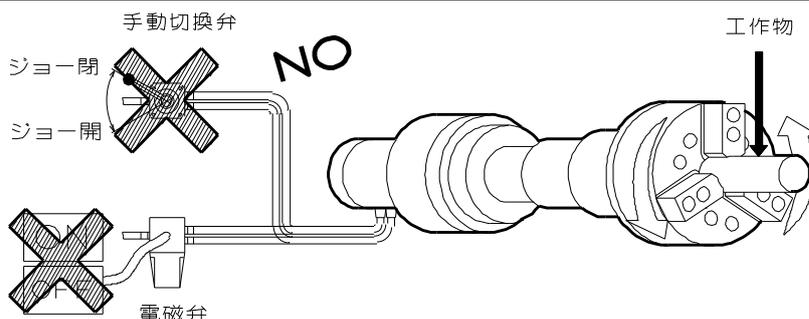



安全に係わる重要警告事項



危険


この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。



チャックの回転速度は、許容最大入力に対する回転速度制限値を越えてはならない。(P-16~P-20 参照)

すべての方へ


- ・ チャックの回転速度が回転速度制限値を越えると、チャックや工作物が飛散して大変危険である。

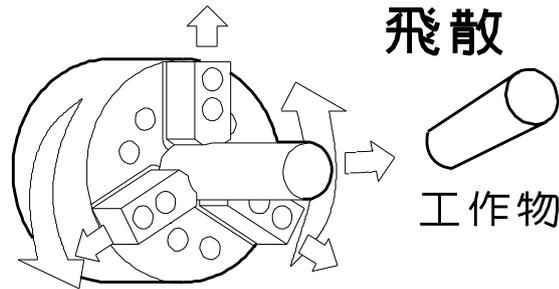

チャックの入力(ピストン推力、ドローバーの牽引力)は許容最大入力を越えてはならない。(P-16~P-20 参照)

すべての方へ


- ・ 入力はチャックの仕様に合わせること。
- ・ シリンダへの油圧力を調整し、チャックの把握力を決める入力に許容最大入力を越えないようにすること。
- ・ 過大な入力はチャックの破損を招き、チャックや工作物が破損・飛散し、大変危険である。

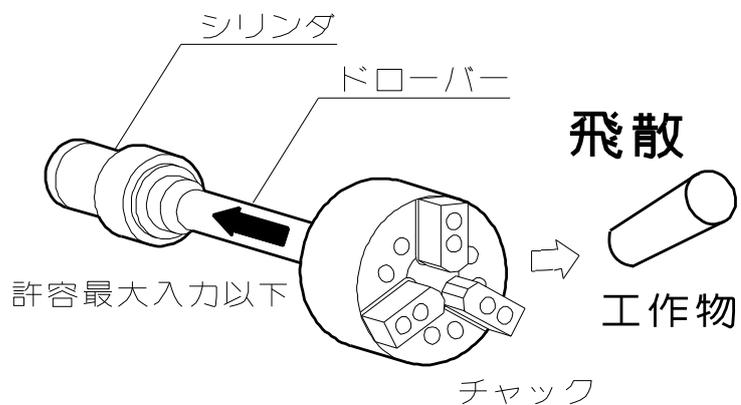

工作物は必ずロケータに当てて把握すること。

すべての方へ

- ・ 工作物は必ずロケータに当てて把握すること。ロケータに当てずに把握すると工作物を安定して把握できず、工作物が飛散して危険。

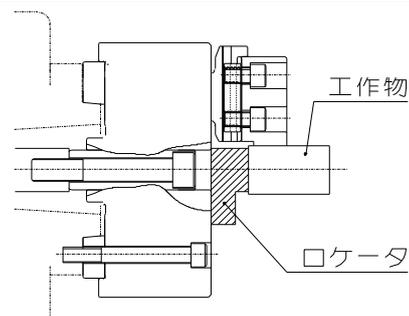



安全に係わる重要警告事項



危険


この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。



標準ソフトジョーよりも背の高いジョーや、標準ソフトジョーよりも重いジョーは使用しないこと。

すべての方へ


- ・ 背の高いジョーはチャックにかかるモーメントが大きくなることでチャックの破損を招き、チャックや工作物が破損・飛散して危険。
- ・ 重いジョーは遠心力が過大になり、チャックや工作物が飛散して危険。

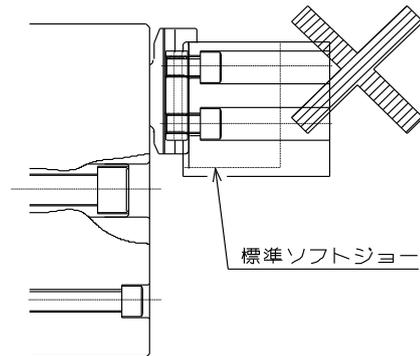

工作物の突き出しが長い時は、振れ止め、またはセンタで支持すること。

すべての方へ

- ・ 突き出しが長いと工作物の先端が旋回し、工作物の飛散を招き危険。

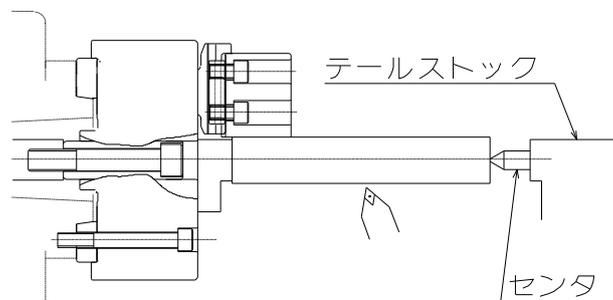


加工に必要な把握力は試切削により機械メーカーまたは使用者が決定し、加工前に必要な把握力が出ていることを確認すること。

(P-16～P-20 およびシリンダ取扱説明書を参照)

すべての方へ

- ・ 必要な把握力が出るよう、シリンダへの油圧力を調整すること。把握力が不足していると工作物が飛散して危険。

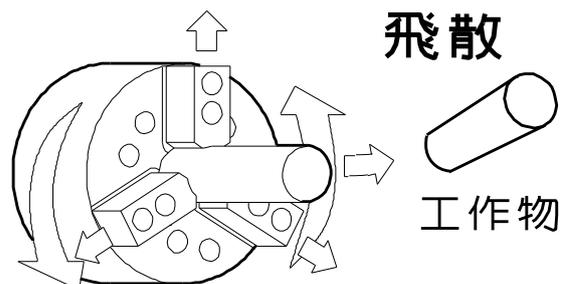



安全に係わる重要警告事項



危険

この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。




チャックとシリンダの組み合わせによっては、高圧使用時にチャックまたはシリンダが破損し、工作物が飛散する恐れがある。

すべての方へ

- ・ 高圧使用時にはチャックとシリンダが「安全な組み合わせ」になっていることを当社または販売店に確認すること。特に他社メーカー製の高圧チャックと当社製シリンダとの組み合わせ時には確認が必要。
- ・ 使用中に次のような異常現象が突然起きた場合、直ちに使用を中止し、速やかに当社または販売店に相談すること。


- ・ 工作物がスリップする。
- ・ 加工精度が悪くなった。
- ・ 工作物にビビリが発生する。
- ・ 機械の振動が大きくなった。
- ・ チャック把握力が下がる(油圧力を上げてても把握力が上がらない)

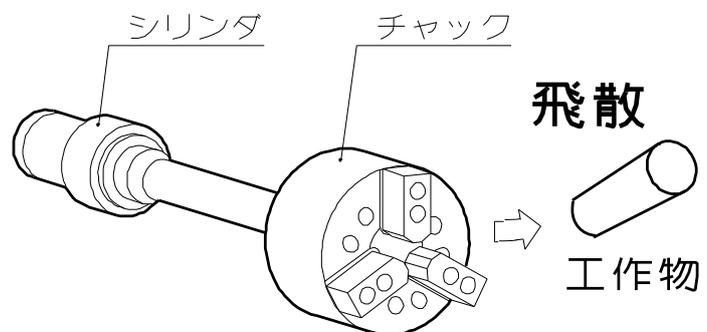

アンバランスの大きい工作物を加工する場合、回転速度を低くすること。

すべての方へ

- ・ 工作物のアンバランスにより遠心力が生じ、工作物が飛散して危険。

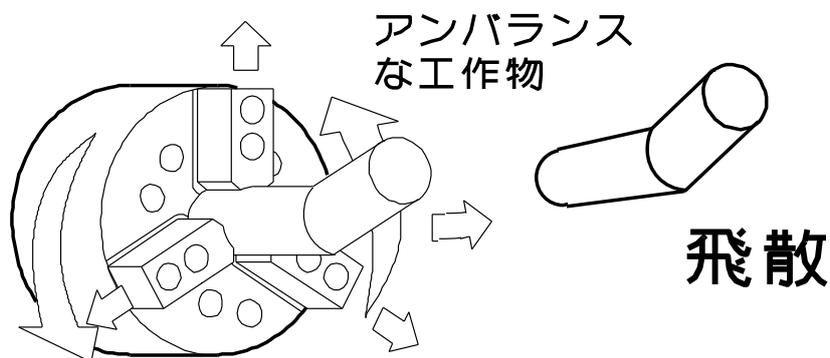

⚠ 安全に係わる重要警告事項



危険

この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。




ボルトは必ず規定トルクで締め付けること。トルクが不足したり、大きすぎるとボルトが破損し、チャックや工作物が飛散し危険。ボルトはチャックに付属のものを使用し、それ以外のボルトは使用しないこと。

すべての方へ

- ・ 取付本数が不足したり、締め付トルクが不足したり、または過大だとボルトが破損し、チャックや工作物が飛散して危険。
- ・ ボルトを締め付ける際は、機械的にスピンドルを固定するか、チャックが回転しないように回り止めをすること。スピンドルを固定しないまま作業すると、締め付け時に手を滑らせ負傷して危険。
- ・ 付属の六角棒スパナは仮の締め付け用です。正規の締め付けは、トルク管理の出来る工具を使用の事。

六角穴付ボルトの規定トルク

ボルトサイズ	締め付トルク
M5	7.5 N・m
M6	13 N・m
M8	33 N・m
M10	73 N・m
M12	107 N・m
M14	171 N・m
M16	250 N・m
M20	402 N・m

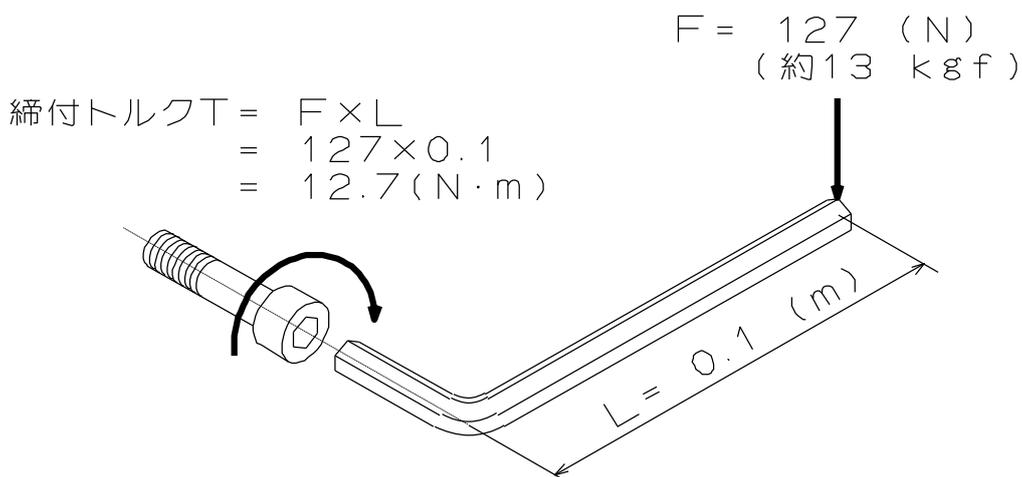

- ・ 締め付トルクとは、ボルトを締め付ける際の「力のモーメント」のことで、「力(F)」×「長さ(L)」で表されます。



安全に係わる重要警告事項



危険


この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。



ドローバーは十分な強度にすること。(P-47~P-48 参照)
ドローバーのねじ込み深さを十分確保すること。
ドローバーの締付けは確実にすること。

機械メーカーの方へ

- ・ ドローバーが破断すると把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険。
- ・ ドローバーのねじ込み深さが足りないと、ねじが破損して把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険。
- ・ ドローバーのねじのかみあいが緩いと振動が発生したり、ねじの破損の原因になる。ねじが破損した場合、把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険である。
- ・ ドローバーがアンバランスだと振動を生じ、ねじが破損して把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険である。

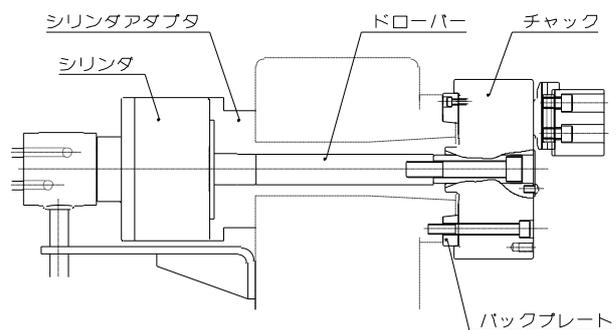


停電や油圧ポンプの故障等による急激な油圧力低下に備え、シリンダは「ロックバルブ(安全弁、チェック弁)」内蔵型を使用すること。更に電磁弁は、無通電時に把握ポート位置を保持する回路とすること。

機械メーカーの方へ

- ・ 停電や油圧ポンプの故障等により急激に油圧力が低下した場合、工作物が飛散して危険。
- ・ 「ロックバルブ」とは
停電や油圧ポンプの故障等により急激に油圧力が低下した時、シリンダ内の油圧を一時的に保持する機能を備えたバルブ。

落雷 = 停電

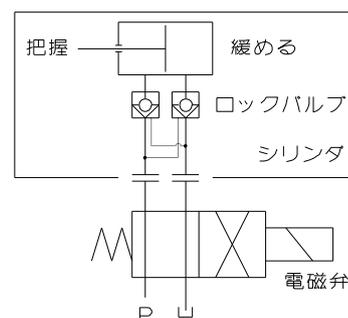

把握ポート位置を守る事



安全に係わる重要警告事項



警告


この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となる可能性があります。



許可された範囲以外のチャックの改造をしてはならない。

すべての方へ


- ・ チャックが破損するだけでなく、チャックや工作物が飛散する恐れがあり、危険。
- ・ チャックボデー表面にロケータや治具を取り付ける場合は、追加工可能範囲のみ加工が認められる。(P-36 参照)

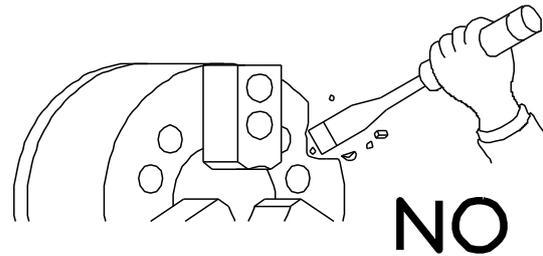

定期的にグリース給油を行うこと。給油時には電源を切り、必ず指定のグリースを使用すること。(P-37～P-38 参照)

すべての方へ

- ・ グリース給油不足は、把握力の低下、低油圧力での作動不良、把握精度の低下、異常磨耗、焼き付き等の原因となる。
- ・ 把握力の低下により工作物が飛散し危険。

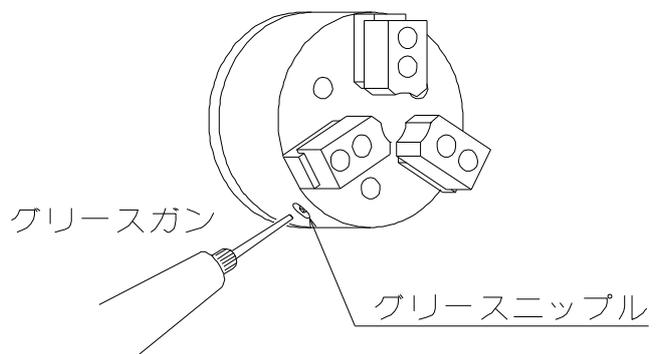

アルコールまたは薬物を飲んで操作してはならない。

すべての方へ


- ・ 判断力の低下や誤操作を招き危険。



手袋やネクタイ等、引っかかりやすい服装や装飾品を着用して操作してはならない。

すべての方へ

- ・ 機械に巻き込まれ危険。

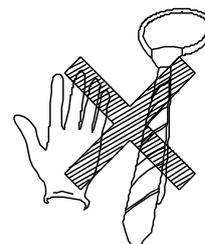

3. 仕様

3-1. 仕様表

表 5

型式		3爪				
		PW-06 PW-06C	PW-08 PW-08C	PW-10 PW-10C	PW-12 PW-12C	PW-15 PW-15C
プランジャストローク	mm	11.4	14.2	17.5	17.5	22.4
ジョーストローク(直径で)	mm	7.9	9.5	12.7	12.7	15.8
許容最大入力	kN	23.3	29	41	41	55
最大静的把握力	kN	70	87	123	123	165
許容最高回転速度	min ⁻¹	4200	3700	3400	2800	2000
把握範囲	mm	φ13~ 120	φ35~ 152	φ54 ~203	φ58 ~241	φ73 ~317
質量(標準ソフトジョー含む)	kg	14.7	23.5	39.3	58.3	95
慣性モーメント	kg・m ²	0.050	0.110	0.265	0.523	1.943
適用シリンダ		Y1225R /RE47	Y1225R /RE47	Y1530R /RE47	Y1530R /RE47	Y2035R /RE47
組合せ最大油圧力	MPa	2.3	2.84	2.8	2.8	2.14
チャック本体のアンバランス(釣り合いよさ) (標準ソフトジョーを除く)		G6.3				
保管温度 / 使用温度		-20~+50 度 / -10~+40 度				

表 5

型式		3 爪			
		PW-18 PW-18C	PW-21 PW-21C		
プランジャストローク	mm	22.4	22.4		
ジョーストローク(直径で)	mm	15.8	15.8		
許容最大入力	kN	55	55		
最大静的把握力	kN	150	150		
許容最高回転速度	min ⁻¹	1600	1200		
把握範囲	mm	φ154~ 386	φ229~ 470		
質量(標準ソフトジョー含む)	kg	152	195		
慣性モーメント	kg・m ²	3.85	7.06		
適用シリンダ		Y2035R /RE47	Y2035R /RE47		
組合せ最大油圧力	MPa	2.14	2.14		
チャック本体のアンバランス(釣り合いよさ) (標準ソフトジョーを除く)		G6.3			
保管温度 / 使用温度		-20~+50 度 / -10~+40 度			

表 5

型式	2 爪					
	PWT06 PWT06C	PWT08 PWT08C	PWT10 PWT10C	PWT12 PWT12C	PWT15 PWT15C	
プランジャストローク	mm	11.4	14.2	17.5	17.5	22.4
ジョーストローク(直径で)	mm	7.9	9.5	12.7	12.7	15.8
許容最大入力	kN	15.5	19.3	27.3	27.3	36.7
最大静的把握力	kN	46.6	58	82	82	110
許容最高回転速度	min ⁻¹	4200	3700	3400	2800	2000
把握範囲	mm	φ22~ 120	φ43~ 152	φ66 ~203	φ71 ~241	φ89~ 317
質量(標準ソフトジョー含む)	kg	14	24	46	63	112
慣性モーメント	kg・m ²	0.047	0.120	0.378	0.720	2.130
適用シリンダ		Y1225R /RE47	Y1225R /RE47	Y1530R /RE47	Y1530R /RE47	Y2035R /RE47
組合せ最大油圧力	MPa	1.6	1.98	1.85	1.82	1.4
チャック本体のアンバランス(釣り合いよさ) (標準ソフトジョーを除く)		G6.3				
保管温度 / 使用温度		-20~+50 度 / -10~+40 度				

※この製品を保管する場合、防錆処理を施し、水濡れ、結露、凍結が起こらない場所に保管してください。

3-2. 把握力と回転速度の関係

1. 最大静的把握力

静的把握力とはチャック停止時の把握力のことです。

パワーチャックはシリンダからの入力(ピストン推力、ドローバーの牽引力)を把握力に変換する機構となっています。したがって、許容最大入力時の把握力が、最大静的把握力となります。

ただし、把握力は給油の状態、使用グリース、ジョーの高さ等により異なります。仕様に記載されている最大静的把握力は以下の状態における値です。

- ・ ジョーは当社の標準ソフトジョーを使用しています。
- ・ ソフトジョーの取付ボルトは規定トルクで締付けています。(P-13 参照)
- ・ チャック表面とマスタジョーのジョー取付面が平行になる位置で把握力計を把握しています。
- ・ 北川把握力計にて測定した数値です。
- ・ グリースは CHUCK GREASE PRO を使用しています。
- ・ 油圧源は 20L/min 以上の吐出容量を持つ可変容量型ポンプを用いています。圧力設定はポンプ自身の圧力コントロール装置か、または別に設けた減圧弁にて行っています。

2. 許容最高回転速度

外径把握の場合、チャックを回転させるとトップジョーの遠心力により把握力が低下します。したがって、動的把握力(回転中の把握力)が最大静的把握力の約 1/3 になる時の回転速度を許容最高回転速度としています。

遠心力は回転速度のほか、トップジョーの質量や重心位置によっても異なります。仕様に記載されている許容最高回転速度は以下の状態における値です。

- ・ ジョーは当社の標準ソフトジョーを使用しています。
- ・ チャック表面とマスタジョーのジョー取付面が平行になる位置で把握力計を把握しています。
- ・ 北川把握力計にて測定した数値です。



チャックや工作物の飛散による重大な人身傷害を回避するため、

- ・ 加工に必要なとされる把握力は試切削により機械メーカーまたは使用者が決定し、加工前に必要な把握力が出ていることを確認すること。この時の把握力は最大静的把握力を越えてはならない。
- ・ 加工に必要なとされる回転速度は試切削により機械メーカーまたは使用者が決定すること。この時の回転速度は許容最高回転速度を越えてはならない。

留意

- ・ 切削条件を決定する際、P-19～P-20を参考にする事。
- ・ 把握力は給油の状態、使用グリース、ジョーの高さ、ポンプ・減圧弁の性能、配管状態等により差が生じるので注意すること。

3. 把握力と回転速度の関係

回転速度が高くなるにしたがってジョーの遠心力は増大し、把握力が低下します。

図5に示した曲線は標準ソフトジョーを使用した際の回転速度と遠心力の関係を表したものです。遠心力はトップジョーの大きさや形状により大きく異なりますので、回転速度が高い場合には北川把握力計により実測検討が必要です。

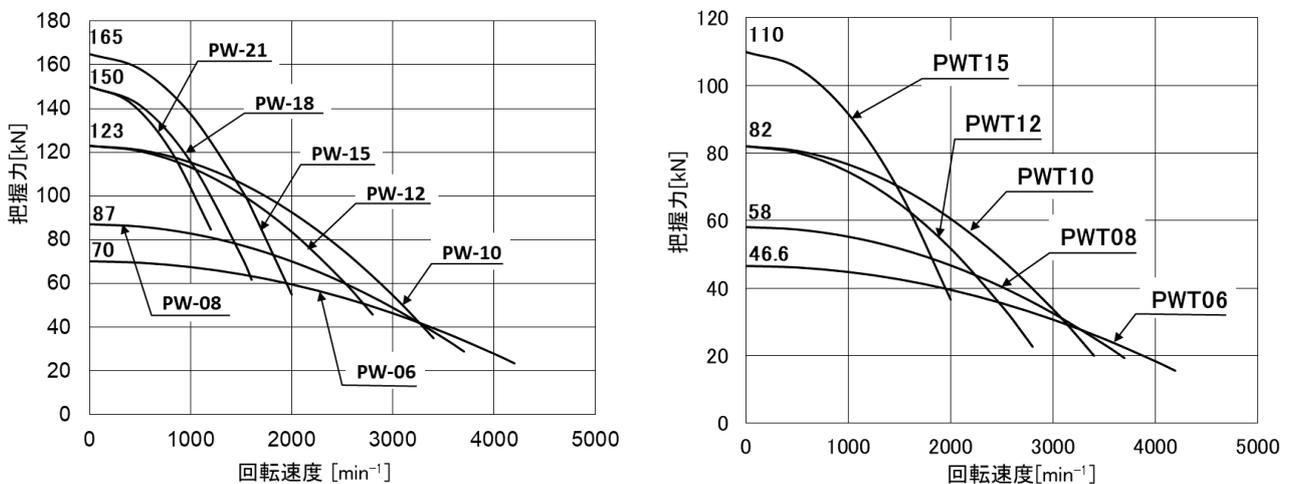


図5

危険

- ・ 標準ソフトジョーよりも背の高いジョーや、標準ソフトジョーよりも重いジョーは使用しないこと。
 - ・ 背の高いジョーはチャックにかかるモーメントが大きくなることでチャックの破損を招き、チャックや工作物が破損・飛散して危険。
 - ・ 重いジョーは遠心力が過大になり、チャックや工作物が飛散して危険。
- ・ アンバランスの大きい工作物を加工する場合、回転速度を低くすること。工作物が飛散して危険。
- ・ 工作物や治具等によるアンバランスがあると振動が発生する。振動は加工精度への悪影響だけでなく、チャックの耐久性も著しく短くなり、破損する可能性がある。バランスウェイト等によりアンバランスの補正を行うか、回転速度を低くして使用すること。
- ・ 高速回転時の重切削は、チャックのアンバランスと同様に振動が発生しやすいので、動的把握力や機械剛性に適した切削条件を設定すること。

4. ジョーの取付・成形

ジョーは工作物の生産に適した形状、寸法、精度、面粗度、焼入れのものを用意してください。ジョーを製作するには次のような方法があります。

- ・ 付属の標準ソフトジョーを機上成形し、焼入れを行わずにそのまま使用する方法——把握面の耐久性は劣りますが、即生産に着手できるという利点があります。
- ・ 付属の標準ソフトジョーを荒成形し、把握面に焼入れを施した後、機上で成形する方法——把握面の耐久性に優れるため、量産品加工に向きます。
- ・ 付属の標準ソフトジョーを親爪として成形し、子爪を別途製作する方法——複数の工作物を1台のチャックにて加工する場合に適しています。反面、ジョーの高さが高く、重量が重くなりますので、切削条件に対して不利になります。
- ・ 標準ソフトジョーを使用せず、特殊形状のジョーをゼロから製作する必要がある場合、北川鉄工所に製作を依頼されることを推奨します。

4-1. 内外径把握の切り替え手順

PW チャックで工作物を把握する際、プランジャへの入力は押し側では使用できません。外径把握、内径把握のいずれも引き側で使用する必要があります。そのため、内径把握で使用する際にはマスタジョーを逆向きに切り替える必要があります。作業には P-24 の球面ブッシュ取付治具およびスリーボンド社製液状ガスケット 1212 が必要ですのであらかじめご用意ください。

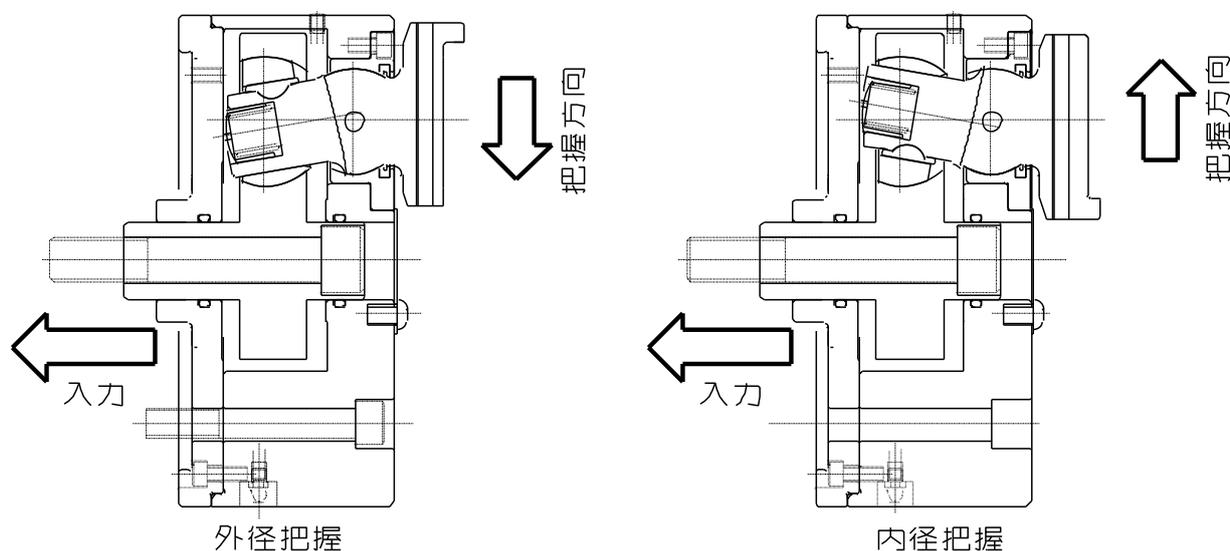


図 6

危険

- ・ プランジャへの入力を押し側にして工作物を把握した場合、チャック内部が破損して把握力が低下し、工作物が飛散し、危険である。

切り替えは以下の手順で行います。

- ① 作業前に必ず機械の主電源を切ってください。
- ② ジョーとTナットを取り外します。
- ③ チャック表面のロケータや治具等をすべて取り外します。
- ④ 球面ブッシュの取付ボルトを取り外します。(図7参照)

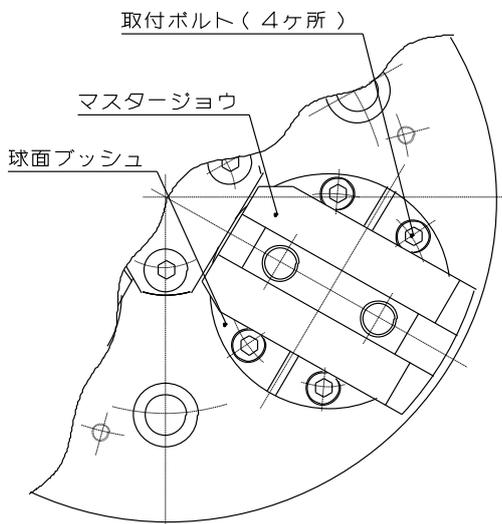


図7

- ⑤ 球面ブッシュを、マスタージョーと一緒にボデー表面から軽く浮く程度に引き抜きます。
- ⑥ 球面ブッシュ取付治具(P-24 参照)を用いて、球面ブッシュにマスタージョーが保持された状態を維持しながら引き抜きます。この時、半月キーが落ちていないか確認してください。もし球面ブッシュがマスタージョーから外れて2つに割れた場合は、古い液状ガスケットを取り除き、水分・汚れ等を拭き取った後、スリーボンド社製液状ガスケット 1212 を塗布し、球面ブッシュ取付治具にセットしてください。
- ⑦ ベアリングをキーの溝を目安にして180度水平に回転させます。(図8参照)

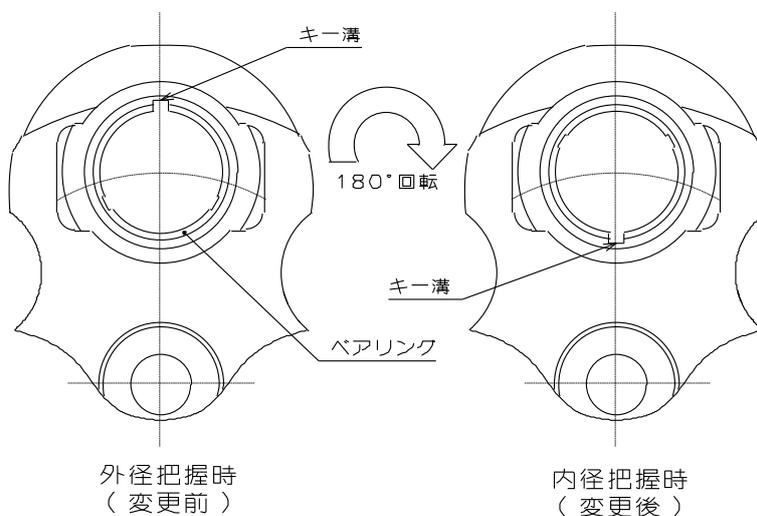


図8

- ⑧ ボデーと球面ブッシュ嵌合部の古い液状ガスケットを取り除き、水分・汚れ等を拭き取った後、スリーボンド社製液状ガスケット 1212 を塗布します。(図 9 参照)

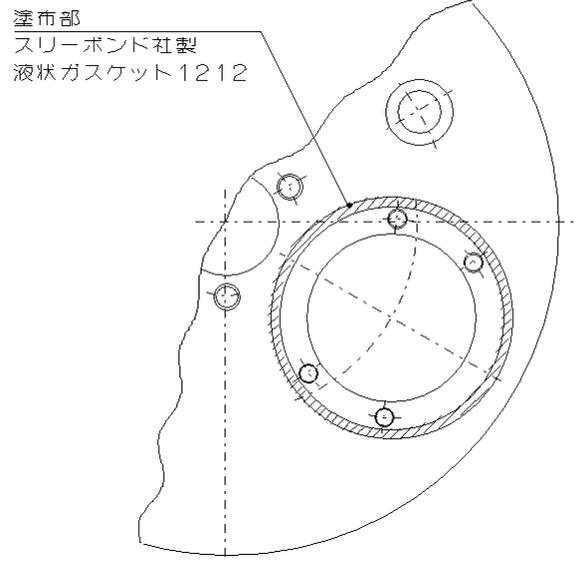


図 9

- ⑨ 治具にセットされた球面ブッシュとマスタジョーをボデーにはめ込みます。マスタジョーのキーをベアリングのキー溝に合わせながら、ボデーの嵌合穴に球面ブッシュをはめ込み、治具の上面を叩きながら押し込んでください。治具がボデー表面に接触したら、球面ブッシュのボルト穴の位置を合わせ、ボルトで仮締めします。その後、治具を取り除き、ボルトを規定トルクで締めてください。
- ⑩ グリースが不足している場合、P-37～P-38 のグリース給油手順に従って給油します。

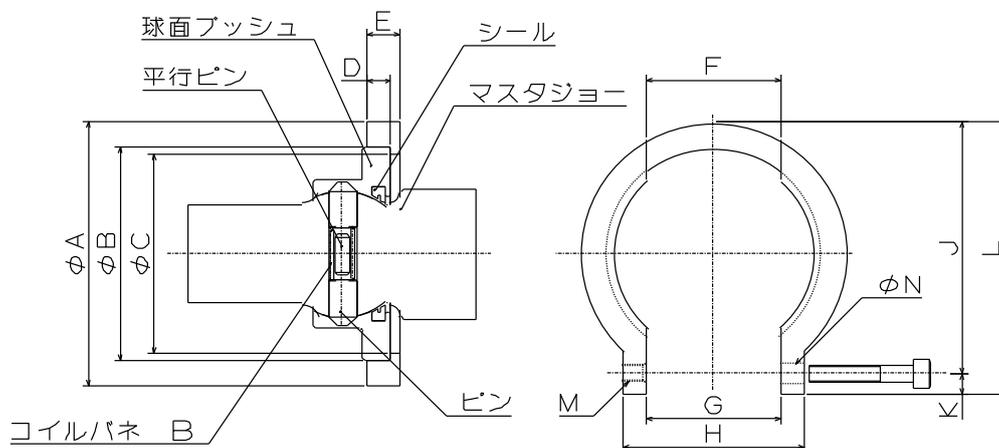


図 10 球面ブッシュ取付治具

表 6

チャックサイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
6"	75	62	59	7.5	10	39	39	55	72	6	78	M5	5.5
8"	90	73	68	8	11	45	45	61	86	7	93	M6	7
10"	115	94	87	10	13	60	60	78	110	8	118	M6	7
12"	115	94	87	10	13	60	60	78	110	8	118	M6	7
15"	140	105	98	11	14	68	68	88	133	9	142	M6	7
18"	140	105	98	11	14	68	68	88	133	9	142	M6	7
21"	140	105	98	11	14	68	68	88	133	9	142	M6	7

4-2. ジョーの取付

危 険

- ・ T ナットおよび取付ボルトはチャックに付属のものを使用し、それ以外は使用しないこと。止むを得ず市販のボルトを使用する場合、強度区分 12.9 (M22 以上は強度区分 10.9) 以上のものを使用し、長さに十分注意すること。
- ・ T ナットを緩めた状態でチャックを回転してはならない。ジョーが飛散して危険。
- ・ ボルトは必ず規定トルクで締付けること。トルクが不足したり、大きすぎるとボルトが破損し、チャックや工作物が飛散し危険。

表 7

ボルトサイズ	締付トルク	ボルトサイズ	締付トルク
M5	7.5 N・m	M12	107 N・m
M6	13 N・m	M14	171 N・m
M8	33 N・m	M16	250 N・m
M10	73 N・m	M20	402 N・m

4-3. ソフトジョーの成形




PW型の場合、ジョーの工作物把握面の最終仕上げは、実際に加工を行うチャックに取付けて行う(機上仕上げ)ことが基本です。機上仕上げは、適切な成形プラグを用意し、それを把握した状態で行います。ジョーの形状は、成形プラグをストローク中央で把握した状態で、工作物把握面の仕上げ加工が可能になるように考慮する必要があります。成形プラグは、端面をチャック表面又はロケータ基準端面に当てた状態で把握します。成形プラグを把握するときのシリンダ設定圧は、工作物を加工する際の設定圧と同じか若干高めになります。

PW-C型の場合、ジョーの工作物把握面の最終仕上げは、バイスやジグなどを用いて機外で行います。


警 告

- ・ PW 型用のジョー成形プラグを用いて PW-C 型のソフトジョーを機上成形しないこと。PW-C 型はマスタジョーがイコライズして動く構造ため、ソフトジョー把握径部の切り込みが深くなり切削力が増大すると、過大な切削力によりソフトジョー、ジョー取付ボルト、刃物などが破損し、飛散して危険。成形方法は P29 に記載の「4-3-2. PW-C 型のソフトジョー成形」を参照のこと。

4-3-1. PW 型のソフトジョー成形
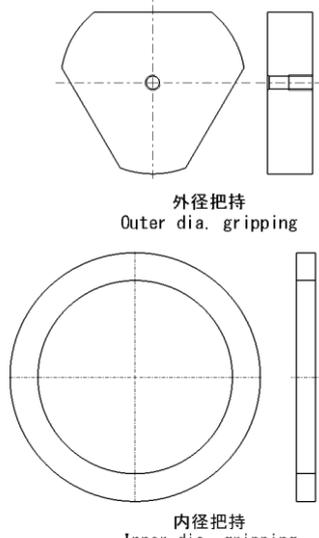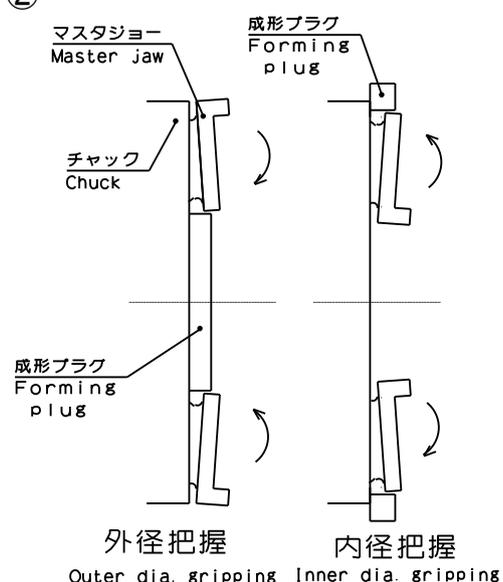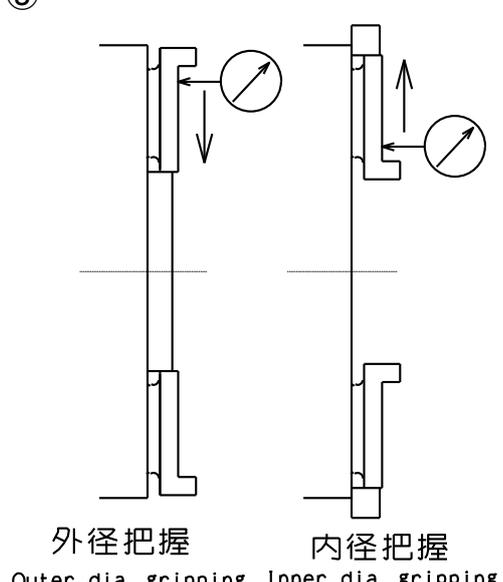
<p>①</p>  <p>外径把持 Outer dia. gripping</p> <p>内径把持 Inner dia. gripping</p>	<p>1. 成形プラグの用意</p> <ul style="list-style-type: none"> 成形プラグを用意します。 成形プラグの寸法は、図11、図12、図13を参照してください。 成形プラグ中心にタップ加工し、ボルトで案内すると便利です。
<p>②</p>  <p>マスタジョー Master jaw</p> <p>チャック Chuck</p> <p>成形プラグ Forming plug</p> <p>成形プラグ Forming plug</p> <p>外径把握 Outer dia. gripping</p> <p>内径把握 Inner dia. gripping</p>	<p>2. 成形プラグの把握</p> <ul style="list-style-type: none"> マスタジョーを開(閉)の状態とします。 成形プラグをボデー表面に置きます。 切換弁を操作して、マスタジョーで成形プラグを把握します。この時、成形プラグが傾かないようボデー表面に成形プラグを押しつけてください。 数回チャッキングを繰返し、成形プラグを安定させてください。 切換弁のインチング操作はしないでください。
<p>③</p>  <p>外径把握 Outer dia. gripping</p> <p>内径把握 Inner dia. gripping</p>	<p>3. マスタジョーの水平の測定</p> <ul style="list-style-type: none"> 各マスタジョーが水平であることを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 外径把握の場合は外側から内側に、ダイヤルゲージで測定してください 内径方向の場合は内側から外側に、ダイヤルゲージで測定してください 許容値 ± 0.1 (測定距離 50mm の場合) 許容値外の場合は成形プラグを再加工してください

④

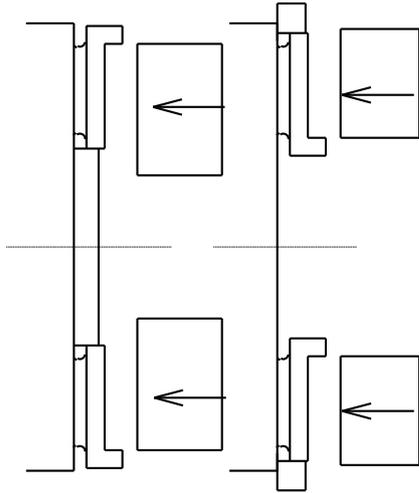

外径把握


内径把握

Outer dia. gripping Inner dia. gripping

4. ソフトジョーの取付け

- ・ ソフトジョーを用意して、ジョーNo.とマスタジョーNo.を合わせて取付けます。

⑤

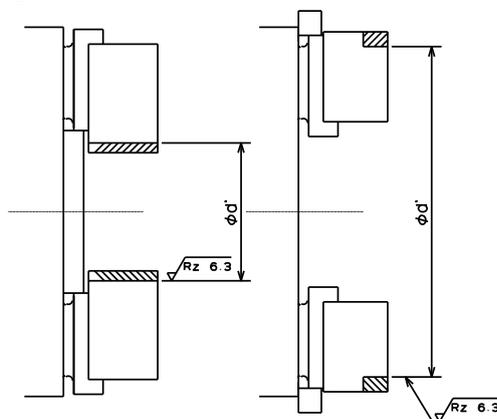

外径把握

内径把握


Outer dia. gripping

Inner dia. gripping

5. 成形

- ・ 成形プラグを把握したままの状態で作物把握部($\phi d'$)を成形します。(ソフトジョーの上面に「3. マスタジョーの水平の測定」と同様の測定のための水平面を可能な限り設けてください)
- ・ 把握面に焼入れを施す場合は、仕上代を考慮した寸法で成形後に、焼入れを行い、再び成形プラグを把握して仕上げ加工を行います。
- ・ $\phi d'$ 部は工作物の把握部直径と同径(H7,h7)程度になるように加工してください。
- ・ 成形時の油圧力は、工作物加工時と同圧、又は高めにセットしてください。
- ・ ジョー成形後に成形プラグを把握したままの状態で作物、又はマスタワークを把握部にはめてみると、クリアランスや成形ミスなどをチェックできます。

⑥

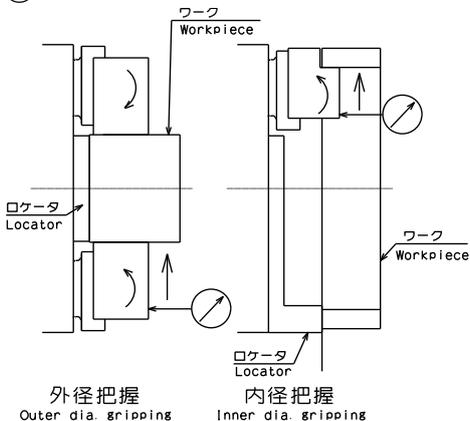

外径把握

内径把握

Outer dia. gripping

Inner dia. gripping

6. 試切削

- ・ 成形後、成形プラグを取り除き、マスタワークのみを把握した状態でソフトジョー上面が水平になっているかを確認してください。
- ・ ロケータなど必要な部品を取付け、工作物を把握し、ジョーのストロークを確認してください。
- ・ 試し切削を行い、加工精度やスリップがない、など確認してください。

! 危険

- ・ マスタワークを把握した状態でジョーが水平であることをダイヤルゲージで確かめること。
 - ソフトジョーの成形時に水平になっていない場合や、定期点検をせずソフトジョーが摩耗した状態で使用している場合、チャックのストロークエンド近くで把握することとなり、工作物の把握部公差のばらつき等により、工作物を把握していないことがあり、工作物が飛散して危険。
 - チャックのストロークエンド近くで常用すると、マスタジョーに過大な力がかかることでチャックが破損し、工作物が飛散して危険。

! 警告

- ・ ジョー成形時は必ず成形プラグを把握すること。成形プラグを把握しない状態で成形すると、切削力によりジョーが回ってジョー取付ボルトが破損し、ジョーが飛散して危険。

図 11 成形プラグ(PW 型 外径把持用)

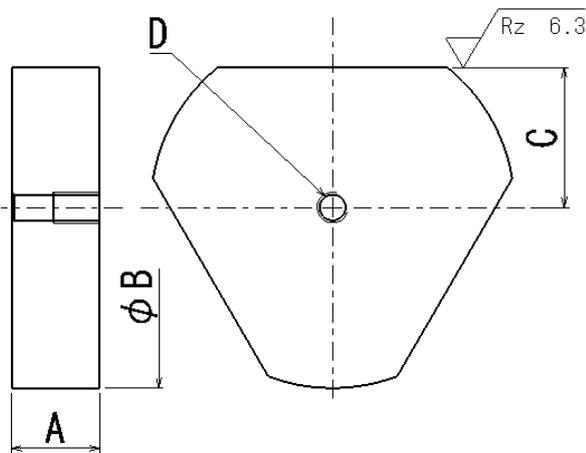


図 12 成形プラグ(PWT 型 外径把持用)

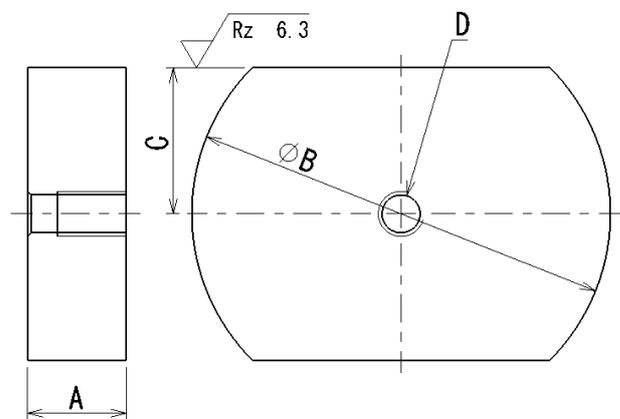


表 8

型式	PW(T)06	PW(T)08	PW(T)10	PW(T)12	PW(T)15	PW(T)18	PW(T)21
A (mm)	13	13	13	13	13	13	13
B (mm)	55	55	80	120	170	235	320
C (mm)	19.325	22.1	30.025	50.675	74.45	108.95	150.65
D	M6						

※C の値は理論値です。

図 13 成形プラグ(内径把持用)

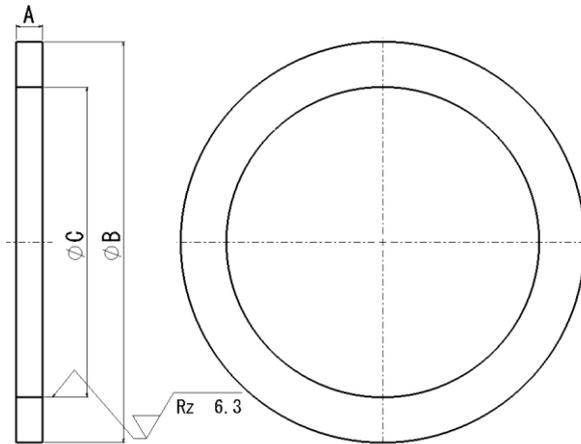


表 9

型式	PW(T)06	PW(T)08	PW(T)10	PW(T)12	PW(T)15	PW(T)18	PW(T)21
A (mm)	13	13	13	13	13	13	13
B (mm)	170	210	270	320	400	470	560
C (mm)	154.785	187.508	230.513	271.073	338.469	406.661	489.386

※C の値は理論値です。



注意

- 図 11,12,13 の C 寸法は理論値になっております。成形プラグの製作時は、C 寸法を理論値よりも、外径把持用は大きめに、内径把持用は小さめに作り、実際に把握しながらマスタジョーが水平になる寸法に調整してください。

留意


- 把握中心高さが低ければ低いほど把握力や引込動作、把握精度は安定します。
- ジョーを機上仕上げしなかったり、他の機械上で仕上げた場合は、工作物のあたりが悪くなって、引込動作が不安定になったり、把握精度が低下する可能性があります。
- 成形プラグ端面をチャック表面やロケータ基準端面に当てないで仕上げ加工を行うと、把握精度が低下する可能性があります。
- 成形プラグの把握位置は、工作物把握面に近い方が把握精度は安定します。
- 機上仕上げしたジョーをチャックから一旦取り外した場合、付けたままの時に比べて把握精度は低下します。
- ジョーを取付ける際には、各ジョーの No.を合わせてください。
- 成形プラグの剛性が足りないと、把握精度が低下したり、ストローク位置が狂ったりする原因になります。

4-3-2. PW-C 型のソフトジョー成形
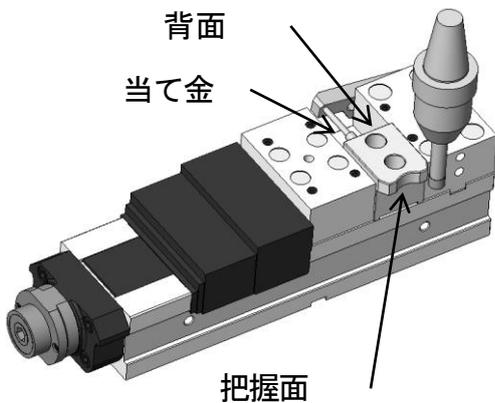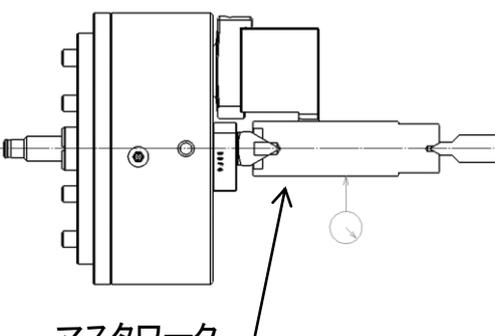
<p>①</p>  <p>背面 当て金 把握面</p>	<p>1. ソフトジョーの成形例</p> <ul style="list-style-type: none">・ ソフトジョーの外形を設計形状に加工します。・ ソフトジョーをバイスなどで固定し、把握径部を加工して仕上げます。・ 把握面の加工に際して、ソフトジョーの背面に当て金を当て、取付け基準と把握径部の相対寸法を保ってください。
<p>②</p>  <p>マスターワーク</p>	<p>2. 把握確認</p> <ul style="list-style-type: none">・ 加工したソフトジョーをチャックに取付けてください。・ 両センターでマスターワークを支持してください。・ マスターワークを把握し、把握精度を確認して下さい。

4-4. グリップピース付きジョー

- ・ グリップピースを使用すると、把握面での摩擦力が大きくなり、加工時に工作物がスリップしにくくなります。ただし、工作物に傷をつけてしまいます。
- ・ グリップピース U-1 形は把握部をジョーの先端近くに配置できるため、把握部の長さに余裕がない時、特に有効です。グリップピース R-1 形は外径が小さいため複雑な形状の異形物を多くの点で把握する場合、取付けが容易です。ここでは、グリップピース U-1 形を使用するジョーについて、製作手順を示します。

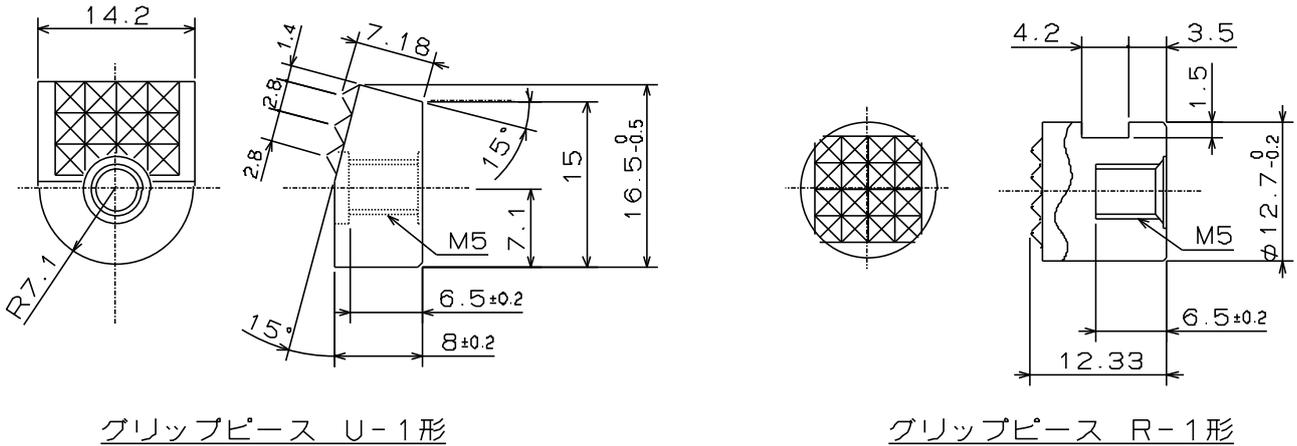

グリップピース U-1形

グリップピース R-1形

図 14

- ① 最初に工作物の把握部を決定します。把握部は工作物中で剛性が高く近くに基準端面があり、できるだけ少ない反転回数で全工程を終えることのできる場所を選ぶ必要があります。
- ② 工作物の把握部が決定したら、グリップピース以外の部分が工作物に干渉しないようにジョーの形状を決定します。この場合グリップピース取付面は、表に示す B の 2 倍の値を加えた内径 ($A+2B$) を持つ円筒面とします。把握部がテーパの場合、グリップピースの山の中間、すなわちジョーの前端から C だけ離れた場所における外径を把握径 A とします。

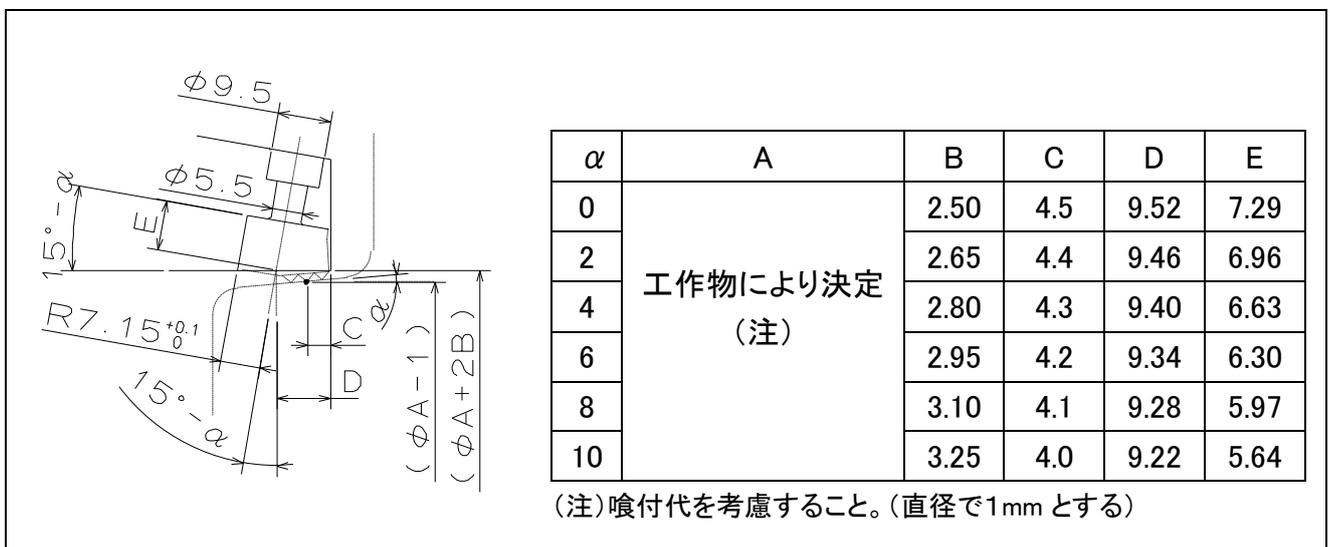


図 15

- ③ 取付面グリップピース円筒部 $\phi(A+2B)$ の成形は成形用プラグを把握して行います。(P-26 参照)
- ④ 工作物の勾配 α が 5 度以下の場合は単純な円筒面とし、 α が 5 度を超える場合は、工作物との干渉を防ぐためにジョーの前側に図 16 のようなテーパを設けます。

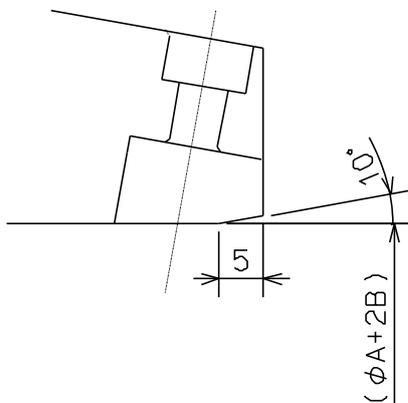


図 16

- ⑤ 次にジョーの前端から D の位置に $(15-\alpha)$ 度だけ傾斜した深さ E のグリップピース取付座を設けます。ワッシャを用いてグリップピースの高さを調整する場合にはワッシャの厚みを深さ E に加えて下さい。
- ⑥ 使用するグリップピースの数は、チャック 1 台につき 6 個とし、その配置は工作物が歪み易い形状である程、六等配に近づける必要があります。

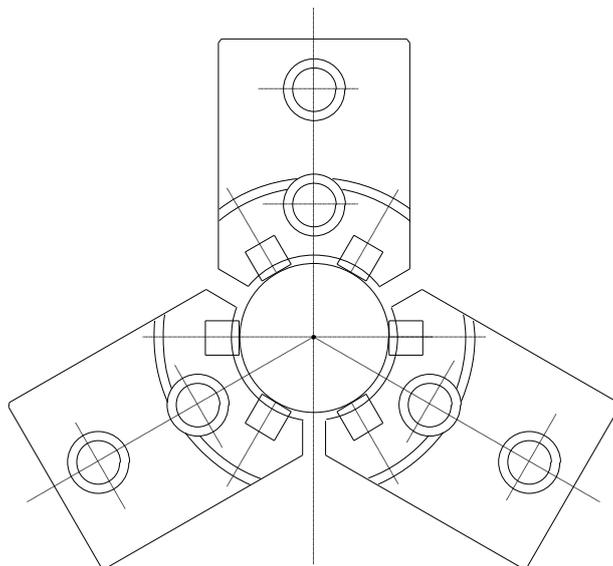


図 17

- ⑦ 成形用プラグを把握し、ダイヤルゲージでグリップピースの高さの相互差を読み取り、各ジョーのグリップピースの高さを調整する方法で行う場合は、ワシヤの厚さを調整することで行います。

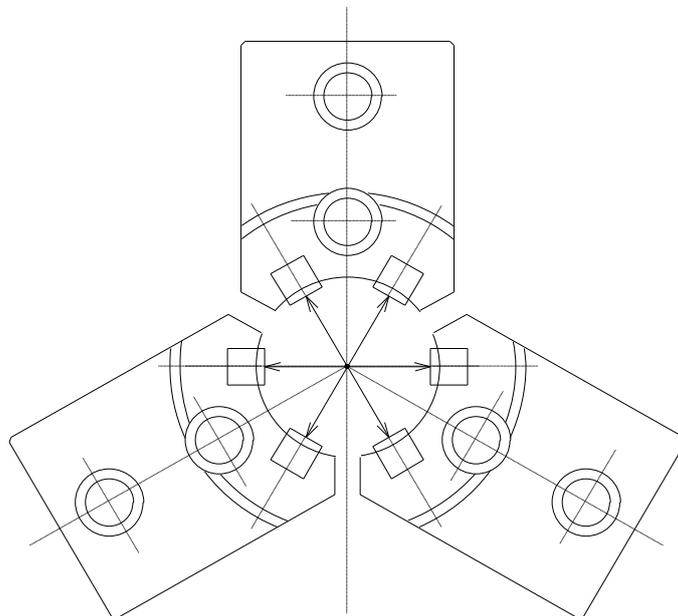


図 18

5. 使用

この製品は旋盤や円テーブルで工作物を加工する時に工作物を固定するための装置です。回転シリンダによってジョーを閉じ側に動かせ、工作物を把握し、加工中に工作物が動かないように固定します。加工後はジョーを開き側に動かせ、工作物を取り除きます。


留 意

- ・ トップジョー取替えの際は、マスタジョーのジョー取付面や T ナットの嵌合部を入念に清掃すること。精度不良の原因となる。
- ・ 工作物の形状、切削条件に合わせて油圧力を設定すること。パイプ状の工作物等を高い把握力で締付けると歪む恐れがある。

5-1. チャックによる工作物把握時の注意事項

! 危 険

- ・ 工作物をチャックで把握する時、手指を挟まれないようにすること。手指の挫滅や切断の危険がある。

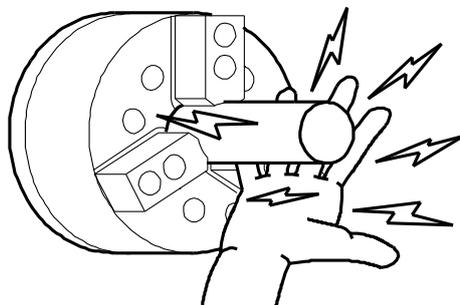

5-2. 異形な工作物を把握する際の注意事項

! 危 険

- ・ 20度を超える角度のテーパ部は把握してはならない。工作物の飛散を招き危険。
- ・ 工作物の突き出しが長い時は、振れ止め、またはセンタで支持すること。突き出しが長いと工作物の先端が旋回し、工作物の飛散を招き危険。

5-3. ジョーの使用に関する注意事項

危 険

- ・ 当社製以外のソフトジョーを使用するとはめ合い状態が悪く、マスタジョーが変形して把握精度が悪化するだけでなく、把握不良により工作物が飛散して危険。
- ・ ソフトジョーを溶接で継ぎ足して使用してはならない。強度不足によりジョーが破損し、ジョーや工作物が飛散して危険。

5-4. 加工に関する注意事項

危 険

<1>アンバランス

- ・ アンバランスの大きい工作物を加工する場合、回転速度を低くすること。工作物が飛散して危険。
- ・ 工作物や治具等によるアンバランスがあると振動が生じる。振動は加工精度への悪影響だけでなく、チャックの寿命も著しく短くなり、破損する可能性がある。バランスウェイト等によりアンバランスの補正を行うか、回転速度を低くして使用すること。
- ・ 高速回転時の重切削は、チャックのアンバランスと同様に振動が発生しやすいので、動的把握力や機械剛性に適した切削条件を設定すること。

<2>干渉・接触・衝撃

- ・ 作業開始前、トップジョーやロケータ、工作物等と、刃物や刃物台等が干渉していないことを低速回転で確認してから加工に入ること。
- ・ チャック、ジョー、工作物へ衝撃を加えないこと。チャックが破損し、チャックや工作物が飛散して危険。
- ・ 誤作動、プログラムミス等により、チャックまたは工作物に刃物または刃物台が接触し、衝撃を与えた場合、直ちに回転を止め、トップジョー、マスタジョー、Tナット、各部のボルト等に異常が無いか確認すること。

<3>切削水

- ・ 防錆効果のある切削水を使用しないとチャック内部に錆を生じ、把握力低下を起こす可能性がある。把握力の低下により工作物が飛散して危険。

5-5. ロケータや治具の取付

PW チャックはロケータ(当金)が必要です。PW チャックは、工作物を径方向に把握すると同時にロケータに押し付けます。ロケータは工作物の生産に適した寸法、精度、材質、焼入れのものを用意してください。

危 険

- ・ 工作物は必ずロケータに当てて把握すること。ロケータに当てずに把握すると工作物を安定して把握できず、工作物が飛散して危険。(納入時、チャック中央に取り付けられている黒色の薄いカバーはインロー穴を保護するための仮のカバーであり、ロケータではない)
- ・ ロケータをチャックに取り付けるには、ボデー表面のタップ穴や中心部のインロー穴を利用します。ロケータ基準面の振れが、工作物の仕上精度に大きく影響するため、基準面は十分な硬度と精度が必要です。基準面の精度を向上させるため、焼入れを施した後、チャックに取り付けた状態で機上にて仕上げ加工を行うことを推奨します。
- ・ チャックボデー表面にロケータや治具を取り付ける場合は、図 19 に示す追加工範囲内にタップまたは穴明けを行ってください。

危 険

- ・ 許可された範囲以外のチャックの改造をしてはならない。チャックが破損するだけでなく、チャックや工作物が飛散する恐れがあり、危険。
- ・ ロケータまたは治具には遠心力による飛散防止対策(ドウエルピン等)を施し、十分な強度のボルトで取り付けること。ロケータや治具が飛散する恐れがあり、危険。

斜線部追加工可能範囲

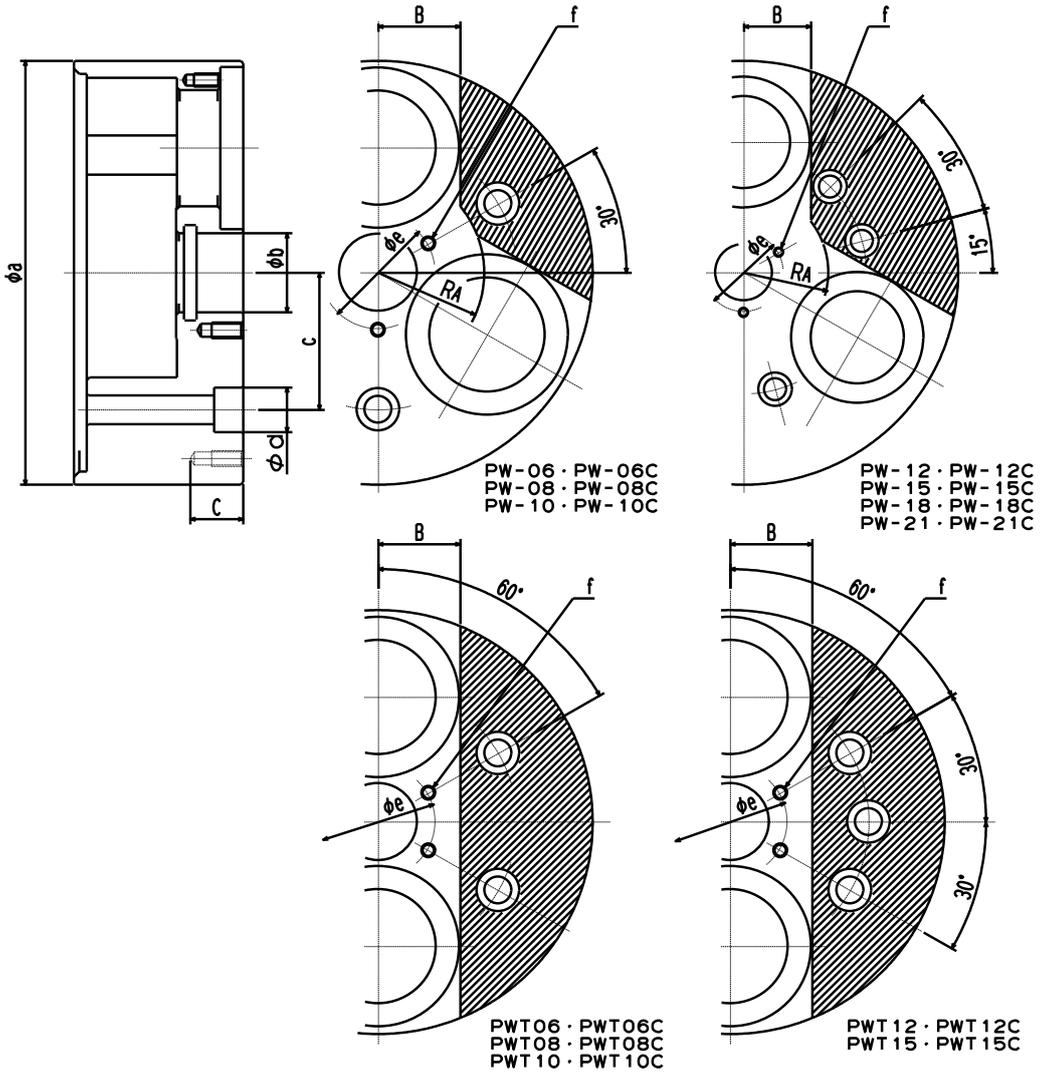


図 19

表 10

チャック	A	B	C	a	b	c	d	e	f
6"	40	32	20 以下	162	30.17	52.39	17	44	M6
8"	50	37.5	25 以下	200	31.8	66.68	30	44	M8
10"	60	48	30 以下	254	41.3	85.73	25	57	M8
12"	60	48	30 以下	300	41.3	85.73	25	57	M8
15"	70	53.5	30 以下	381	57.16	117.5	32	95	M8
18"	70	53.5	30 以下	450	57.16	117.5	32	95	M8
21"	70	53.5	30 以下	533	57.16	165.1	35	95	M8

A、B: 追加工不可寸法 C: タップまたは穴明け加工可能深さ

6. 保守点検

6-1. 定期点検

- ・ 少なくとも、PW および PWT は 3 ヶ月に 1 回、PW-C および PWT-C は 2 ヶ月に 1 回グリース給油を行ってください。
- ・ 作業前にジョーを 2~3 回フルストロークさせ、規定のストロークが得られていることを確認してください。
- ・ 作業前または作業後に、マスタワークを把握し、成形時に設けたソフトジョー上面の平面(マスタジョー上面に平行な面)にダイヤルゲージをあてて許容値内であることを確認してください。(P22, 4-3.ソフトジョーの成形の、③.マスタジョーの水平の測定を参照してください)
許容値外の場合は、P-21~23 に従い、ソフトジョーを再加工してください。
- ・ 作業終了時にはチャックボデーや摺動面をエアガン等で必ず清掃してください。
- ・ 少なくとも 3 ヶ月に 1 回、各部のボルトの緩みがないかを確認してください。
- ・ 少なくとも半年に 1 回または 10 万ストローク毎に(鋳物等の切削では 2 ヶ月に 1 回以上)分解清掃を行ってください。

6-2. グリース給油

1. 給油場所

- ・ ボデー外周部のグリースニップルよりグリースガンを使用して給油します。
- ・ グリース給油は以下の手順で行います。P-7~P-8 を併せて参照ください。
 - ① 作業前に必ず機械の主電源を切ってください。
 - ② チャック側面にある六角穴付止ねじ【25】を取外します。
 - ③ チャックを回転させて六角穴付止ねじの入っていたタップ穴を下側にします。(横型旋盤の場合)
 - ④ 空クランプを繰返して古いグリースを排出します。この時、切削水や切粉が混じっているようなら分解清掃が必要です。シールの破損を疑う必要があります。
 - ⑤ チャック外周にあるグリースニップル【26】から、グリースガンを使用して、タップ穴からグリースが噴出するまで給油します。
 - ⑥ 上記③の状態のままで、2~3 回空クランプを繰返して余分なグリースを排出します。
 - ⑦ 六角穴付止ねじ【25】を緩まないようにしっかりと締め込みます。
 - ⑧ 再度 2~3 回空クランプを繰返して、No.1 マスタジョーが全ストロークすることを確認してください。

2. 使用グリース

- ・ グリースは必ず表 11 に示す指定グリースを使用してください。指定以外のグリースを使用した場合、十分な効果が得られない可能性があります。

表 11

純正品	CHUCK GREASE PRO	当社純正品（各国の当社代理店）
従来品	キタガワチャックグリース	従来品
	モリコート EP グリース	東レ・ダウコーニング(株)：日本国内のみ
	Chuck-EEZ グリース	Kitagawa-NorthTech Inc.：北米地域
	モリコート TP-42	ダウコーニング：欧州・アジア地域
	クリューバーペースト ME 31-52	クリューバー・リユブ리케이션：全世界

3. 給油回数

- ・ 少なくとも、PW および PWT は 3 ヶ月に 1 回、PW-C および PWT-C は 2 ヶ月に 1 回給油してください。
- ・ 高速回転や水溶性切削油を大量に使用する場合、使用条件に合わせて給油回数を増やしてください。



- ・ チャックを長期間最良の状態を使用するためにはグリース給油が重要である。グリース給油不足は、把握力の低下、低油圧力での作動不良、把握精度の低下、異常磨耗、焼き付き等の原因となる。把握力の低下により工作物が飛散し危険。

4. グリース及び防錆剤の安全情報について

適用範囲

- ・ 指定グリース
- ・ 出荷時に製品に塗布された防錆剤

応急処置

吸入した場合：大量に吸入した場合は、直ちに新鮮な空気のある場所に移し、保温して安静に保つ。必要なら医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：付着物を拭き取り、水と石けんでよく洗う。かゆみや炎症などの症状がある場合は、速やかに医師の診断を受ける。

目に入った場合：清浄な水で最低15分間洗浄した後、医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合：無理に吐かせようとせず、直ちに医師の診断を受ける。

- ・ 指定以外のグリースや、お客様で別途用意された防錆剤についてはそれぞれの安全情報をご留意頂き、参照してください。

6-3. 分解

シールの交換について

- ・ 各部のシールは消耗品です。特に球面ブッシュ部のシール【13】は絶えず切削水や切粉にさらされているため消耗が激しく、常に留意しておく必要があります。グリースが大量に漏れたり、エアの呼吸音がしたり、チャック内部に切削水や切粉が入っていたりした場合、シールを交換してください。

分解手順


- ・ チャックの分解は以下の手順で行います。P-7～P-8 を併せて参照ください。
- ① 作業前に必ず機械の主電源を切ってください。
 - ② ソフトジョー【6】とTナット【9】を取り外します。
 - ③ チャック表面のロケータや治具等をすべて取り外します。
 - ④ ドロースクリュー【23】を緩め、チャック取付ボルト【24】を取り除いて、チャックを機械から取り外します。
 - ⑤ 六角穴付ボルト【15】をゆっくりと緩めます。均等に緩めるとリアボデー【7】がコイルバネ【19】の反力によって浮き上がりますので、リアボデーを取り除きます。
 - ⑥ 六角穴付ボルト【14】を外し、マスタジョー【3】を持って、左右に回しながら球面ブッシュ【4】と共に引き抜きます。この時、半月キー【20】が落ちていないか確認して下さい。
 - ⑦ プランジャ【2】は、ボデー【1】の中心穴から木製の棒で突いて抜き出します。
 - ⑧ ベアリング【8】は、プランジャ【2】に球面嵌合されています。ベアリングは、プランジャ球面円径に対して直角に立てるような形にし、球面内径の切欠にベアリング幅位置を合わせ、ベアリングを回しながら、外れる位置を求めて下さい。ベアリングの向きが反対の場合は、抜けませんので向きを変えて下さい。

組立手順

- ・ 次に組立手順を示します。P-7～P-8 を併せて参照ください。
 - ・ 各摺動部には指定グリースを塗布しながら再組立してください。
 - ・ 組立後、グリースを給油します。(P-35～P-36 参照)
 - ・ 作業には P-24 の球面ブッシュ取付治具およびスリーボンド社製液状ガスケット 1212 が必要です。あらかじめご用意ください。
- ① 球面ブッシュ分割面の古い液状ガスケットを取り除き、水分・汚れ等を拭き取った後、スリーボンド社製液状ガスケット 1212 を塗布します。
 - ② マスタジョー【3】に平行ピン【21】、コイルバネ B【12】、ピン【11】を組み込み、球面ブッシュ【4】にシール【13】をはめ、球面ブッシュを両側から合わせる様にセットします。この時、球面ブッシュの下部をつかみ、ピンを両側から押し込みながら、球面ブッシュの割れ目がぴったり一致するまでバイスを締めてください。球面ブッシュの片寄りを無くすため、2～3 回バイスをゆるめたり締めたりして下さい。
 - ③ バイスで固定した状態で、球面ブッシュ取付け治具にセットします。これでバイスから外してもマスタジョー【3】に球面ブッシュ【4】がセットされた状態で維持できます。(P-24 参照)
 - ④ ベアリング【8】を組み込んだプランジャ【2】をボデー【1】にセットします。本体との位置関係に注意してください。
 - ⑤ ボデー【1】と球面ブッシュ嵌合部の古い液状ガスケットを取り除き、水分・汚れ等を拭き取った後、スリーボンド社製液状ガスケット 1212 を塗布します。(P-23 図 9 参照)
 - ⑥ 治具にセットされた球面ブッシュ【4】とマスタジョー【3】をボデー【1】にはめ込みます。マスタジョーのキーをベアリングのキー溝に合わせながら、ボデーの嵌合穴に球面ブッシュをはめ込み、治具の上面を叩きながら押し込んでください。治具がボデー表面に接触したら、球面ブッシュのボルト穴の位置を合わせ、ボルト【14】で仮締めします。その後、治具を取り除き、ボルトを規定トルクで締めてください。
 - ⑦ マスタジョー【3】の先端にコイルバネ【19】及びバネキャップ【10】がセットされている事を確認し、リアボデー【7】を取付けます。
 - ⑧ グリースを給油します。(P-37～P-38 参照)

⚠ 注意

- ・ チャックの落下による打撲等の負傷危険があるので、チャックを機械に着脱する時は、吊りボルトや吊りベルトを使用すること。

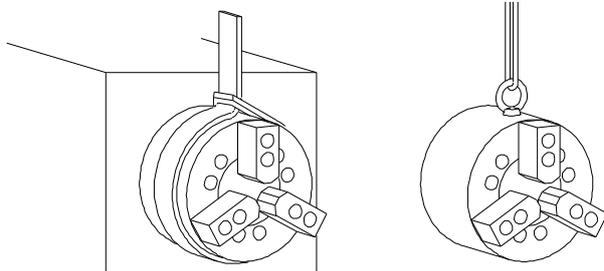

チャックサイズ	吊りボルトサイズ
6"	なし
8"	M10
10"	M10
12"	M12
15"	M12
18"	M12
21"	M16

⚠ 警告

- ・ 吊りボルトや吊りベルトは使用后必ず取り外すこと。そのままチャックを回転させると吊りボルト等が飛散する可能性があり危険。
- ・ チャックは少なくとも半年に1回または10万ストローク毎に（鋳物等の切削では2ヶ月に1回以上）分解清掃を行うこと。チャック内部に切粉等が溜まるとストローク不足や把握力の低下を招き、工作物が飛散して危険。各部品に磨耗や亀裂がないか等をよく調べ、必要な場合は交換を行うこと。
- ・ 点検後は指定グリースを十分に塗布しながら再組立すること。
- ・ 組立後、把握力をP-19の方法で測定し、規定の把握力が得られていることを確認すること。
- ・ 機械を長時間止める場合、工作物をチャックから外すこと。シリンダの油圧力低下や停止、誤動作等により工作物が落下し危険。
- ・ 機械を長時間止める場合あるいはチャックを長期間使用せずに保管する場合、あらかじめグリース給油を行い、防錆処理を施すこと。

7. 故障と対策

7-1. 故障した場合

下表に示す点を再確認し、対策を行ってください。

表 12

不具合	原因	対策
チャックが作動しない	チャック内部が破損している。	分解の上、破損部品を取り替えてください。
	摺動面が焼き付いている。	分解の上、焼付部を油砥石等で修正するか、部品を取り替えてください。
	シリンダが作動していない。	配管および電気系統を調べ、異常が無ければシリンダを分解清掃してください。
ジョーのストローク不足	切粉が内部に大量に入っている。	分解清掃してください。
	ドローバーが緩んでいる。	ドローバーを外して締め直してください。
工作物がスリップする	ジョーのストロークが足りない。	工作物を把握した時、ジョーがストロークの中央付近にあるようにしてください。
	把握力が不足している。	正しい油圧力になっているかを確認してください。
	トップジョーの成形径が工作物径に合っていない。	正しい成形方法に基づいて再成形を行ってください。
	切削力が大き過ぎる。	切削力を計算し、チャックの仕様に合っているかを確認してください。
	グリース給油不足。	グリースニップルからグリースを給油し、工作物を把握しないでジョーの開閉操作を数回行ってください。
	回転速度が高過ぎる。ワークフィードヤステディレスト、テールストック等の芯違いによる振り回しがある。	必要な把握力が得られる回転速度まで下げてください。 芯合わせを十分行い、振り回しをなくしてください。
精度不良	チャックの外周が振れている。	外周および端面振れを確認してチャック取付ボルトを締め直してください。
	マスタジョー、トップジョーの取付面にゴミが付着している。	トップジョーを取り外し、よく清掃してください。
	トップジョーの取付ボルトが十分締まっていない。	トップジョー取付ボルトを規定トルクで締付けてください。 (P-25 参照)
	ソフトジョーの成形方法が不適当である。	成形用プラグがチャック端面に対して平行かどうか、成形用プラグが把握力の為変形していないか
	トップジョーの高さが高過ぎ、トップジョーが変形したり、トップジョー取付ボルトが伸びている。	トップジョーの高さを低くしてください。(標準サイズと取り替える)また、把握当たり面をチェックし均等にしてください。
	把握力が大き過ぎ、工作物を変形させている。	加工できる範囲で把握力を低くし、変形を防止してください。



警告

- ・ 焼き付きや破損によりチャックが作動不良になった場合、P-39 の分解手順に従ってチャックを機械から取り外すこと。もし工作物等が邪魔をしてジョーやカバーを取り外せないような状態にあるなら、無理に分解するのは止めて、直ちに販売店あるいは当社に相談すること。
- ・ 表の対策を施しても状況が改善されない場合は、直ちに使用を中止すること。故障品や不具合品の継続使用はチャックや工作物の飛散による重大な人身事故を招く恐れがある。
- ・ 訓練を受けたことがある経験者のみ修理を行うこと。経験者、販売店あるいは当社の指導を受けたことのない人による修理は重大な人身事故を招く恐れがある。

7-2. 故障時の連絡先

故障の際には購入頂いた販売店または裏表紙の弊社支店までお申し付けください。

機械メーカーの方へ

このページからは、機械メーカーの方(チャックを機械へ取り付けられる方)向けの内容を記載しています。機械メーカーの方に限らず、チャックの取り付け・取り外しを行う際はよく読んで頂き、内容を十分理解した上で安全な作業を行ってください。

8. 取付

8-1. 取付概念図

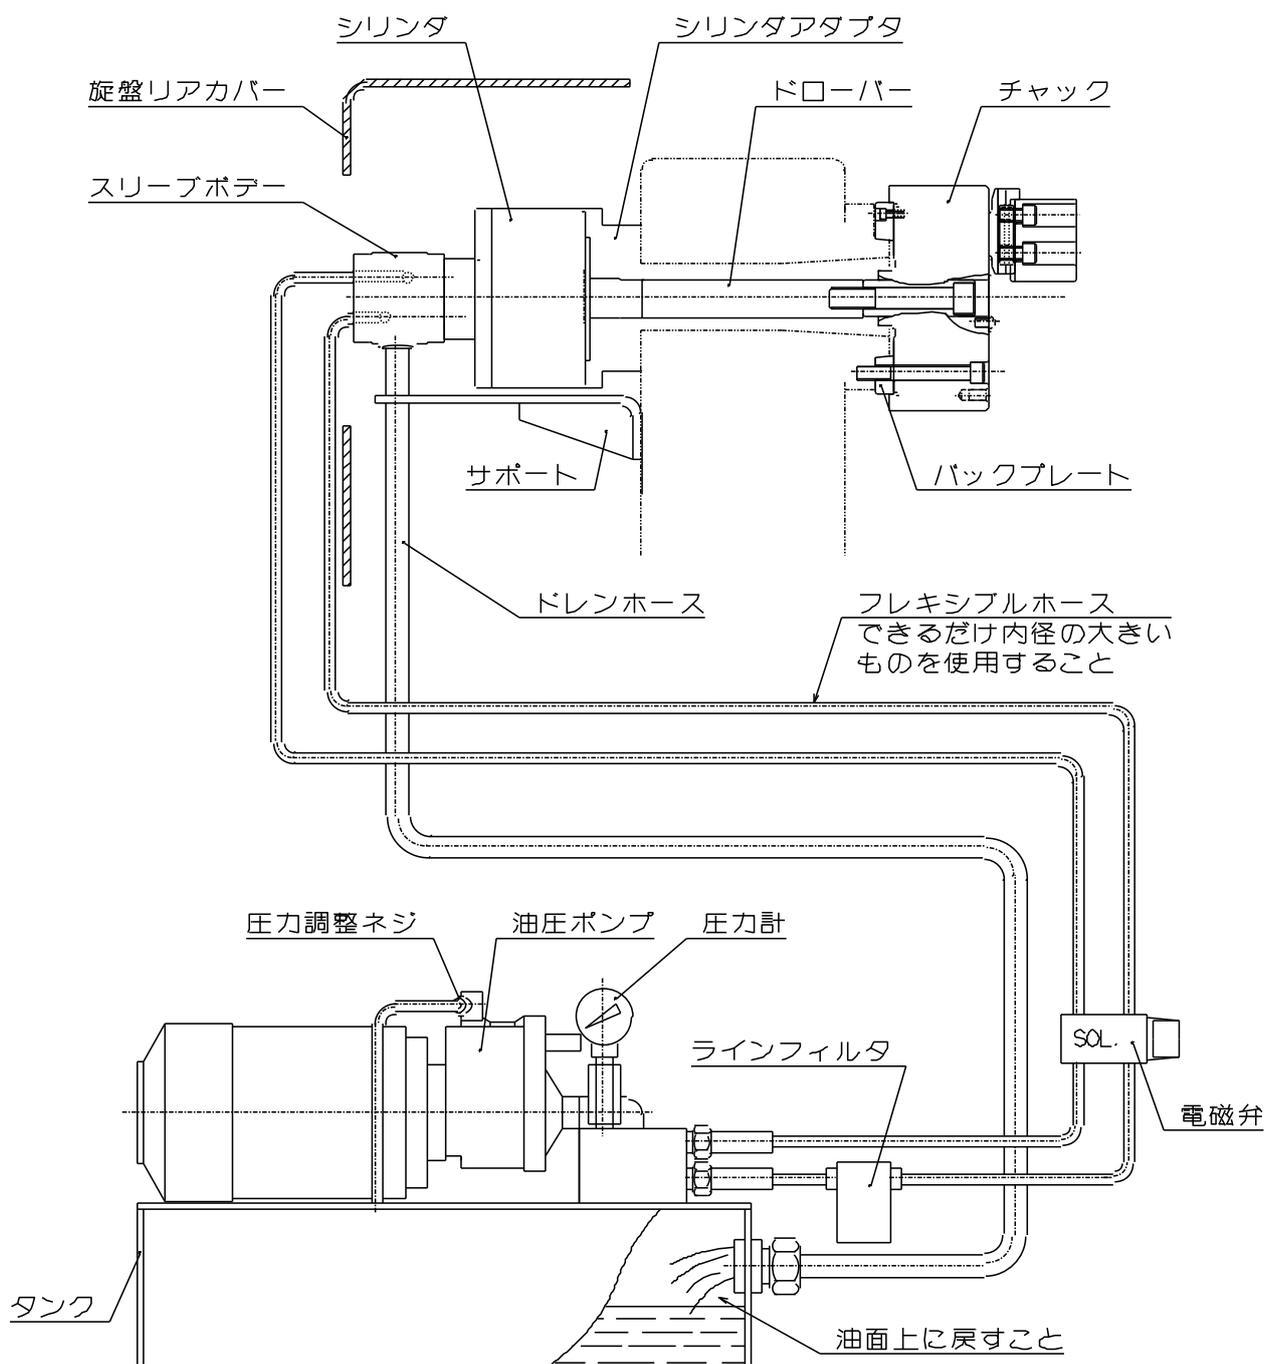


図 20

- 取付機器に対して手動切換弁を操作し易い位置に取付けてください。
- 油圧ユニットは中実油圧シリンダの近くで、ドレンホースが屈曲しない位置で圧力計の指針の見え易い場所に据付けてください。

危 険

- ・ チャック用シリンダと同一の油圧源で他のアクチュエータも作動させる場合、切削中にシリンダの圧力低下が起きないことをあらかじめ確認すること。油圧力低下は把握力の低下を招き、工作物が飛散して危険。
- ・ ドレンホースは、
 - ・ 作動油の停滞を見るため、透明ビニールホース等を使用すること。
 - ・ 流れ勾配をつけ、エアポケットがなく、背圧がかからないようにすること。
 - ・ ドレンは必ず油圧ユニットの油面上に戻すこと。(図 20 参照)
- ・ シリンダ内に作動油が停滞すると、油漏れを生じ、火災につながる恐れがあり危険。

警 告

- ・ 配管内の塵埃は完全に除去して組付けること。
- ・ 圧力供給ラインにはフィルタを組み込むこと。
シリンダ内に異物が混入すると、シリンダの回転バルブが焼付き、ホースを引きちぎりシリンダが回転するので危険。また、工作物の飛散につながり危険。
- ・ シリンダへの油圧配管は必ずフレキシブルホースを用い、配管の曲げ力や張力がシリンダに掛からないようにすること。内径はできるだけ大きいものを使用し、配管長さはできるだけ短くすること

留 意

- ・ 特に大型の油圧ユニットを使用する場合には過大なサージ圧が立ち、把握力が大きくなる為、チャックの破損や耐久性の低下に繋がる。絞り弁を入れる等してサージ圧を抑えること。

8-2. バックプレートの製作・取付

留 意

- ・ バックプレートはスピンドルを現物測定の上、嵌合径を加工すること。
- ・ バックプレートの振れは加工精度に直結するため、バックプレートの端面振れ・インロー径振れは 0.005mm 以下にすること。
- ・ バックプレートのチャック取付端面およびインロー径の加工は、取付機械に装着してから加工することで精度は向上する。
- ・ 図 21 は JIS ショートテーパ規格の場合である。

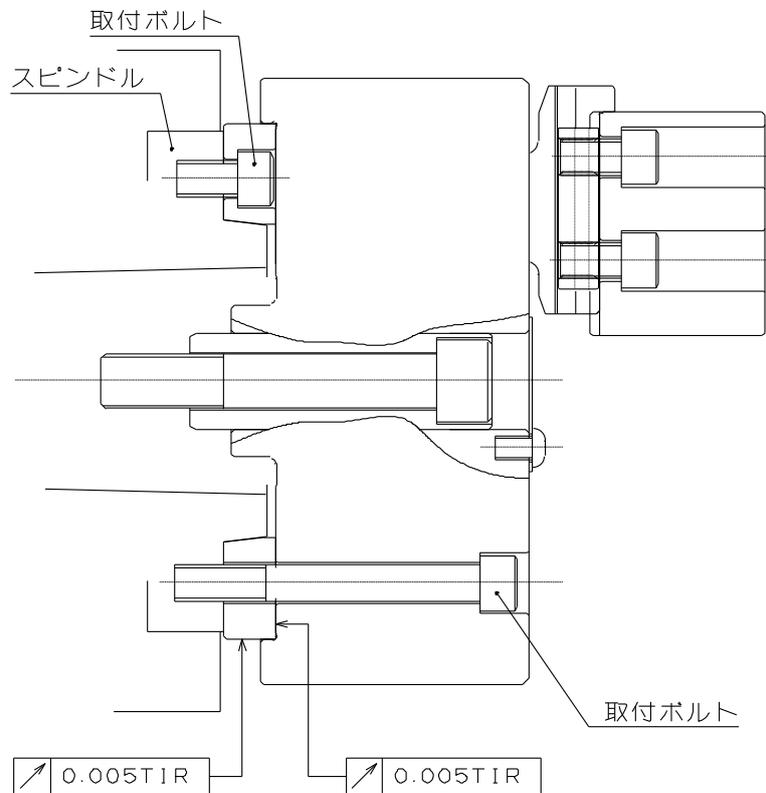


図 21

! 危 険

- ・ 取付ボルトは必ず規定トルクで締付けること。トルクが不足したり、大きすぎるとボルトが破損し、チャックや工作物が飛散し危険。
- ・ ボルトはチャックに付属のものを使用し、それ以外のボルトは使用しないこと。止むを得ず市販のボルトを使用する場合、強度区分 12.9 (M22 以上は強度区分 10.9) 以上のものを使用し、長さに十分注意すること。

表 13

ボルトサイズ	締付トルク	
M5	7.5	N・m
M6	13	N・m
M8	33	N・m
M10	73	N・m
M12	107	N・m
M14	171	N・m
M16	250	N・m
M20	402	N・m

8-3. ドローバーの製作・取付

ドローバーの長さは次のようにして下さい。

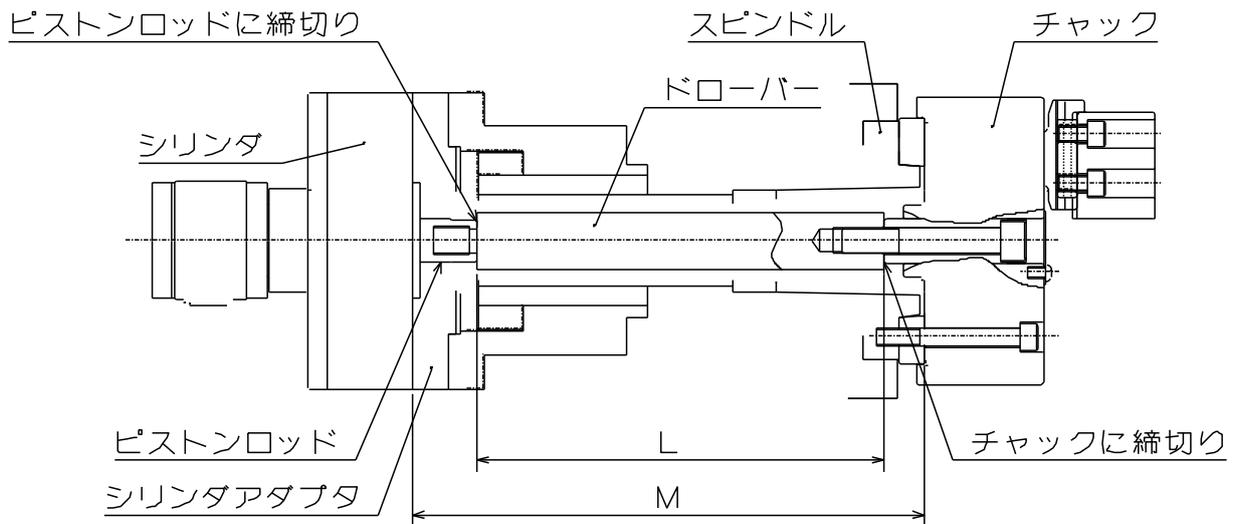


図 22

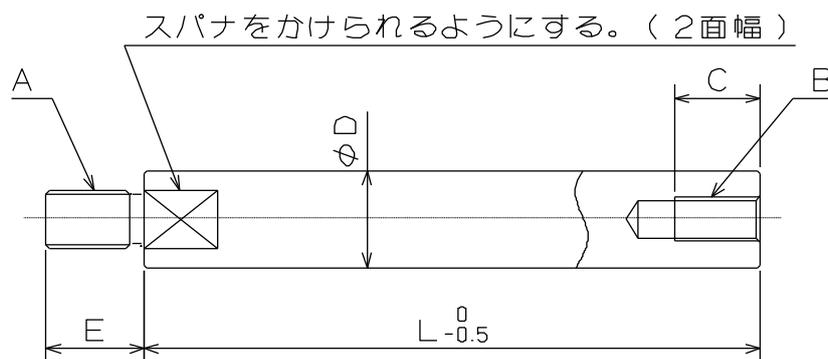


図 23

表 14

チャックサイズ	シリンダ	A	B	C	D	E	L
6"	Y1225R/RE47	M24	M16	35	35	40	M-68.6
8"	Y1225R/RE47	M24	M18	40	35	40	M-71.1
10"	Y1530R/RE47	M30	M22	45	45	40	M-78.4
12"	Y1530R/RE47	M30	M22	45	45	40	M-78.4
15"	Y2035R/RE47	M36	M27	50	55	55	M-100.4
18"	Y2035R/RE47	M36	M27	50	55	55	M-100.4
21"	Y2035R/RE47	M36	M27	50	55	55	M-100.4

図 22 の寸法 L は、シリンダアダプタとバックプレート間の距離 M から決定します。
 (例)PW-08、Y1225R の組合せで、M=600mm の場合、ドローバー長 L は、
 $L=M-71.1=600-71.1=528.9$ となります。

寸法 A のねじ加工の際は、シリンダのピストンのねじに合わせ、JIS 6H および 6h、6g 精度として
 ください。また、両端ねじ部と外周が振れてアンバランスにならないように注意してください。

危険

- ・ ドローバーは十分な強度にすること。強度不足でドローバーが破断すると、把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険である。
 - ・ ドローバーは図 23 の寸法 D を守り、引張り強さ 380MPa 以上の材質を使用する必要がある。
 - ・ 使用条件に対するドローバーの強度が十分であるかどうかの判断はドローバーの設計者が行うこと。
 - ・ 本書に記載している寸法および材質は、あらゆる使用条件下でドローバーが破損しないことを保証するものではない。
- ・ ドローバーのドロースクリューに対するねじ込み深さが足りないと、ねじが破損して把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険である。
- ・ ドローバーのねじのかみあいが緩いと振動が発生したり、ねじの破損の原因になる。ねじが破損した場合、把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険である。
- ・ ドローバーがアンバランスだと振動を生じ、ねじが破損して把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険である。

8-4. チャックの取付

1. シリンダヘッドローバーを取り付けます。

- ・ ドローバーのねじ部に接着剤を塗布し、シリンダのピストンロッドにねじ込みます。この際の締め付けトルクはシリンダの取扱説明書をご覧ください。

留意


- ・ ドローバーをシリンダに取り付ける際、ピストンのストローク中間位置で締め付けるとピストンの回り止めピンが破損する恐れがある。Y形シリンダの場合、ピストンロッドがいっぱい中へ入った状態でねじ込むこと。その他のシリンダについてはシリンダの取扱説明書に従うこと。

2. シリンダをスピンドル(あるいはシリンダアダプタ)に取り付けます。

- ・ シリンダの振れを確認し、正常ならば油圧配管を取り付けます。
- ・ 低圧(0.4MPa~0.5MPa)で2~3回動かして、ピストンを前進端にして電源を切ります。

注意

- ・ チャックの落下による打撲等の負傷危険があるので、チャックを機械に着脱する時は、吊りボルトや吊りベルトを使用すること。

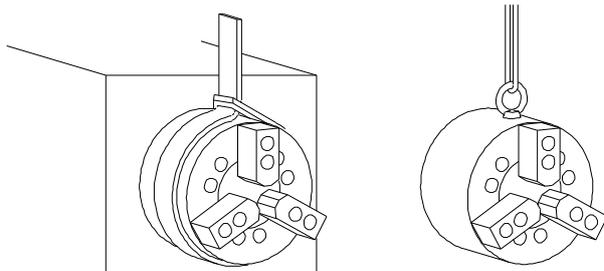

チャックサイズ	吊りボルトサイズ
6"	なし
8"	M10
10"	M10
12"	M12
15"	M12
18"	M12
21"	M16

警告

- ・ 吊りボルトや吊りベルトは使用后必ず取り外すこと。そのままチャックを回転させると吊りボルト等が飛散する可能性があり危険。

3. チャックをドローバーに連結します。

- ・ チャックのジョーとカバーを外し、六角棒スパナでドロースクリューを回しながらドローバーへ連結してください。この時、ねじは完全に締め切ります。
- ・ ドロースクリューとドローバーを連結する時、スムーズにねじ込めない場合は無理にねじ込まず、ねじ芯の傾き等の確認を行ってください。

危険

- ・ ドローバーのドロースクリューに対するねじ込み深さが足りないと、ねじが破損して把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険である。
- ・ ドローバーのねじのかみあいが緩いと振動が発生したり、ねじの破損の原因になる。ねじが破損した場合、把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険である。

4. チャックをスピンドル(あるいはバックプレート)取付面に合わせて取り付けます。

- ・ チャックが旋盤のスピンドル取付面に完全に密着する状態にします。
- ・ チャックの芯出し調整をする場合、ボデー側面をプラスチックハンマで軽く叩いてください。
- ・ チャック取付ボルトを均等に締付けてください。この時、ボルトは規定トルクで締付けてください。

危険

- ・ ボルトは必ず規定トルクで締付けること。トルクが不足したり、大きすぎるとボルトが破損し、チャックや工作物が飛散し危険。
- ・ ボルトはチャックに付属のものを使用し、それ以外のボルトは使用しないこと。止むを得ず市販のボルトを使用する場合、強度区分 12.9 (M22 以上は強度区分 10.9) 以上のものを使用し、長さに十分注意すること。

表 15

ボルトサイズ	締付トルク
M5	7.5 N・m
M6	13 N・m
M8	33 N・m
M10	73 N・m
M12	107 N・m
M14	171 N・m
M16	250 N・m
M20	402 N・m

5. チャックの振れを確認します。

- ・ チャックの外周振れ、端面振れは 0.02mm T.I.R.以下としてください。
- ・ プランジャの位置が図 24 の寸法 A 以内であることを確認します。
- ・ ジョーをフルストロークさせ、規定のストロークが得られているか確認してください。

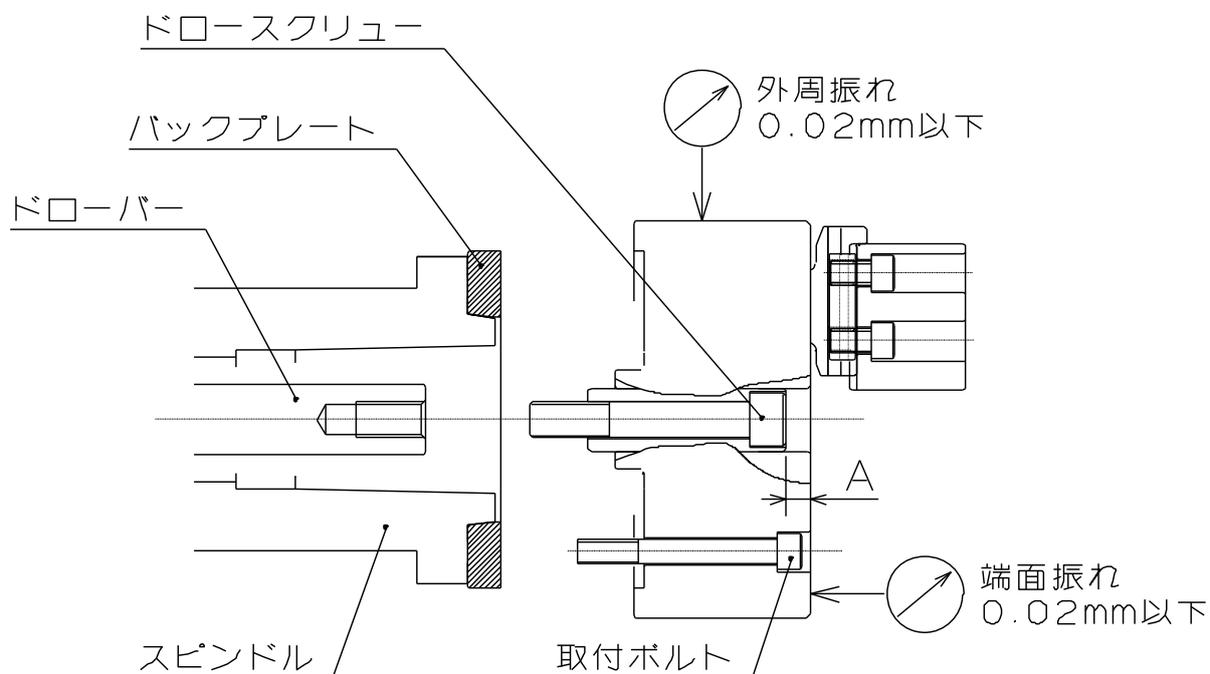


図 24

表 1

チャックサイズ	A (mm)
6"	3.3~5
8"	4.4~6
10"	2.2~4
12"	2.2~4
15"	2.6~4
18"	2.6~4
21"	2.6~4

9. その他

9-1. 準拠する規格または指令について

この製品は以下の規格または指令に準拠しています。

- ・ Machinery directive:2006/42/EC Annex I
- ・ EN ISO 12100:2010
- ・ EN1550:1997+A1:2008

9-2. 製品のマーキングに関する情報

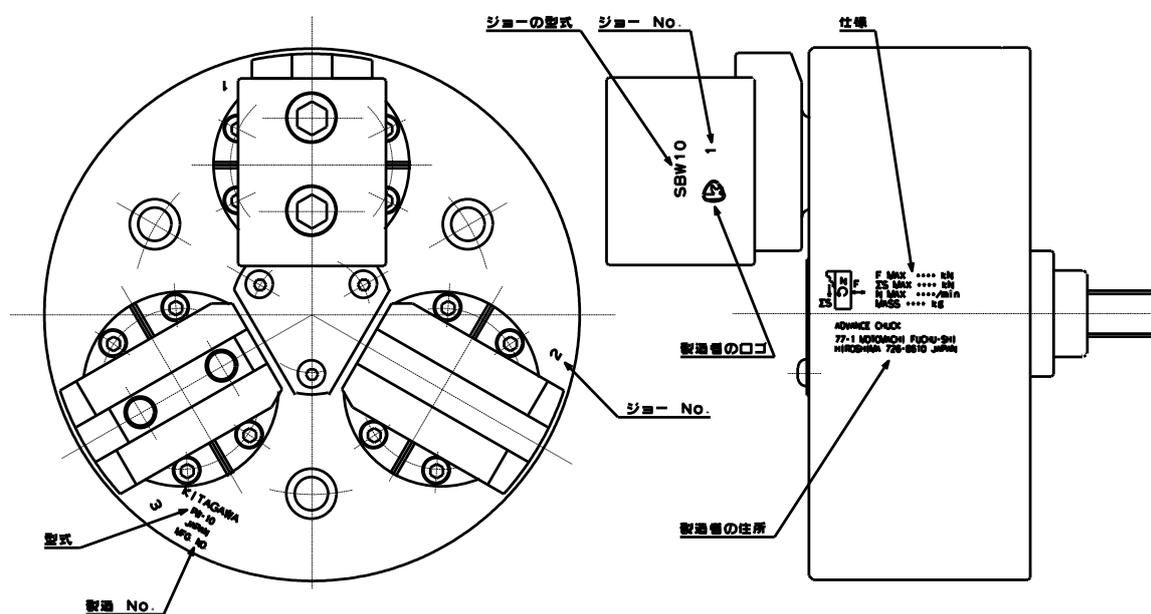


図 25

9-3. 廃棄について

この製品の最終的な廃棄は各国の法律や規制に従って取り扱ってください。

DECLARATION OF INCORPORATION

of partly completed machinery

Copy of original

We hereby declare that the following our product conform with the essential health and safety requirements of the EC Machinery Directive so that the product is to be incorporated into end-machinery. The product must not be put into service until end-machinery has been declared in conformity with the provisions of the EC Machinery Directive 2006/42/EC Annex II part 1.A.

We also declare that the specific technical documentation for this partly completed machinery was drawn up according to the EC Machinery Directive 2006/42/EC Annex VII part B.

Product : Advanced chuck

Model : PW / PWT series
(Models PW-06, PW-08, PW-10, PW-12, PW-15, PW-18, PW-21,
PW-06SC, PW-08SC, PW-10SC, PW-12SC, PW-15SC, PW-18SC,
PW-21SC, PWT06, PWT08, PWT10, PWT12, PWT15, PWT06SC,
PWT08SC, PWT10SC, PWT12SC, PWT15SC)

Serial number : See original declaration

Manufacturer : Kitagawa Corporation
77-1, Motomachi, Fuchu-shi,
Hiroshima 726-8610, Japan

Authorized compiler
in the community : Peter Soetebier / Prokurist
Kitagawa Europe GmbH
Borsigstr.3 D-40880 Ratingen, GERMANY

The essential health and safety requirements in accordance with the EC Machinery Directive 2006/42/EC Annex I were applied and fulfilled:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.13, 1.6.1, 1.7.1,
1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2

The following harmonized standards were applied:
EN ISO 12100:2010, EN 1550:1997+A1: 2008

Signature : See original declaration

Place / Date : See original declaration

Name / Title : Atsunori Monden / Deputy General Manager,
DG Promotion Section
Technical department
Kitagawa Global hand Company

Being the responsible person appointed and employed the manufacturer.

UK DECLARATION OF INCORPORATION

of partly completed machinery

Copy of original

We hereby declare that the following our product conform with the essential health and safety requirements of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 so that the product is to be incorporated into end-machinery. The product must not be put into service until end-machinery has been declared in conformity with the provisions of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 Annex II part 1.A.

We also declare that the specific technical documentation for this partly completed machinery was drawn up according to the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 Annex VII part B.

Product : Advanced chuck

Model : PW / PWT series
(Models PW-06, PW-08, PW-10, PW-12, PW-15, PW-18, PW-21,
PW-06SC, PW-08SC, PW-10SC, PW-12SC, PW-15SC, PW-18SC,
PW-21SC, PWT06, PWT08, PWT10, PWT12, PWT15, PWT06SC,
PWT08SC, PWT10SC, PWT12SC, PWT15SC)

Serial number : See original declaration

Manufacturer : Kitagawa Corporation
77-1, Motomachi, Fuchu-shi,
Hiroshima 726-8610, Japan

Authorized complier
in the community : Mark Jones / Financial Director
UNIT 1 THE HEADLANS, DOWNTON,
SALISBURY, WILTSHIRE, SP5 3JJ, UNITED
KINGDOM

The essential health and safety requirements in accordance with the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 Annex I were applied and fulfilled:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.13, 1.6.1, 1.7.1,
1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2

The following harmonized standards were applied:
EN ISO 12100:2010, EN 1550:1997+A1: 2008

Signature : See original declaration

Place / Date : See original declaration

Name / Title : Atsunori Monden / Deputy General Manager,
DG Promotion Section
Technical department
Kitagawa Global hand Company

Being the responsible person appointed and employed the manufacturer.

株式会社 北川鉄工所 キタガワ グローバル ハンド カンパニー
 〒726-8610 広島県府中市元町 77-1

Tel. (0847) 40-0561 Fax. (0847) 45-8911

Kitagawa Corporation Kitagawa Global hand Company
 77-1, Motomachi, Fuchu-shi, Hiroshima, 726-8610, Japan

Tel. +81-847-40-0561 Fax. +81-847-45-8911

■ 国内

東京営業課	埼玉県さいたま市北区吉野町 1-405-1	〒331-9634	Tel. (048) 667-3469	Fax. (048) 663-4678
仙台支店駐在	宮城県仙台市若林区大和町 4-15-13	〒984-0042	Tel. (022) 232-6732 (代)	Fax. (022) 232-6739
名古屋営業課	愛知県名古屋市中川区上高畑 2-62	〒454-0873	Tel. (052) 363-0371 (代)	Fax. (052) 362-0690
大阪営業課	大阪府大阪市住之江区北加賀屋 3-2-9	〒559-0011	Tel. (06) 6685-9065 (代)	Fax. (06) 6684-2025
広島営業課	広島県府中市元町 77-1	〒726-8610	Tel. (0847) 40-0541	Fax. (0847) 46-1721
九州支店駐在	福岡県福岡市博多区板付 7-6-39	〒812-0888	Tel. (092) 501-2102 (代)	Fax. (092) 501-2103
海外営業課	広島県府中市元町 77-1	〒726-8610	Tel. (0847) 40-0526	Fax. (0847) 45-8911

■ 海外 / OVERSEAS

America Contact	KITAGAWA-NORTHTECH INC. 301 E. Commerce Dr, Schaumburg, IL. 60173 USA Tel. +1 847-310-8787 Fax. +1 847-310-9484 https://www.kitagawa-usa.com
	KITAGAWA MEXICO S.A. DE C.V. Circuito Progreso No. 102, Parque Industrial Logistica Automotriz, Aguascalientes, Ags., C.P.20340 Tel. +52 449-917-8825 Fax. +52 449-971-1966
Europe Contact	KITAGAWA EUROPE LTD. Unit 1 The Headlands, Downton, Salisbury, Wiltshire SP5 3JJ, United Kingdom Tel. +44 1725-514000 Fax. +44 1725-514001 https://www.kitagawa.global/en
	KITAGAWA EUROPE GmbH Borsigstrasse 3, 40880, Ratingen Germany Tel. +49 2102-123-78-00 Fax. +49 2102-123-78-69 https://www.kitagawa.global/de
	KITAGAWA EUROPE GmbH Poland Office 44-240 Zory, ul. Niepodleglosci 3 Poland Tel. +48 607-39-8855 https://www.kitagawa.global/pl
	KITAGAWA EUROPE GmbH Czech Office Purkynova 125, 612 00 Brno, Czech Republic Tel. +420 603-856-122 Fax. +420 549-273-246 https://www.kitagawa.global/cz
	KITAGAWA EUROPE GmbH Romania Office Strada Heliului 15, Bucharest 1, 013991, Romania Tel. +40 727-770-329 https://www.kitagawa.global/ro
	KITAGAWA EUROPE GmbH Hungary Office Dery T.u.5, H-9024 Győr, Hungary Tel. +36 30-510-3550 https://www.kitagawa.global/hu
Asia Contact	KITAGAWA INDIA PVT LTD. Plot No 42, 2nd Phase Jigani Industrial Area, Jigani, Bangalore – 560105, Karnataka, India Tel. +91-80-2976-5200 Fax. +91-80-2976-5205 https://www.kitagawa.global/in
	KITAGAWA TRADING (THAILAND) CO., LTD. 9th FL, Home Place Office Building, 283/43 Sukhumvit 55Rd. (Thonglor 13), Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand Tel. +66 2-712-7479 Fax. +66 2-712-7481 https://www.smri.asia/jp/kitagawa/
	Kitagawa Corporation (Shanghai) Room 308 3F Building B. Far East International Plaza, No. 317 Xian Xia Road, Chang Ning, Shanghai, 200051, China Tel. +86 21-6295-5772 Fax. +86 21-6295-5792 https://www.kitagawa.com.cn
	Kitagawa Corporation (Shanghai) Guangzhou Office B07, 25/F, West Tower, Yangcheng International Trading Centre, No. 122 East Tiyu Road, Tianhe District, Guangzhou, China Tel. +86 20-2885-5276
	DEAMARK LIMITED No. 6, Lane 5, Lin Sen North Road, Taipei, Taiwan Tel. +886 2-2393-1221 Fax. +886 2-2395-1231 https://www.deamark.com.tw
Oceania Contact	KITAGAWA KOREA AGENT CO., LTD. 803 Ho, B-Dong, Woolim Lion's Valley, 371-28 Gasan-Dong, Gumcheon-Gu, Seoul, Korea Tel. +82 2-2026-2222 Fax. +82 2-2026-2113 http://www.kitagawa.co.kr
	DIMAC TOOLING PTY. LTD. 69-71 Williams Rd, Dandenong South, Victoria, 3175 Australia Tel. +61 3-9561-6155 Fax. +61 3-9561-6705 https://www.dimac.com.au

本取扱説明書記載の商品は「外国為替及び外国貿易法」の「輸出貿易管理令」及び「外国為替令」の規制対象貨物です。
 同法に基づき、経済産業省大臣による輸出許可が必要となる場合がございます。日本国外へ持ち出される場合は、あらかじめ当社にご相談ください。

The products herein are controlled under Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Control Act.
 In the event of importing and/or exporting the products, you are obliged to consult KITAGAWA as well as your government for the related regulation prior to any transaction.